



TPM12

**Измеритель ПИД-регулятор
микропроцессорный двухканальный**



Руководство по эксплуатации

КУВФ.421210.002 РЭ10

02.2022
версия 1.37

Содержание

Введение	4
Предупреждающие сообщения	5
Используемые аbbревиатуры	6
Соответствие символов ЦИ буквам латинского алфавита	7
1 Назначение и функции	8
2 Технические характеристики и условия эксплуатации	9
2.1 Технические характеристики	9
2.2 Условия эксплуатации.....	12
3 Меры безопасности.....	14
4 Монтаж	15
4.1 Установка прибора щитового крепления Щ1	15
4.2 Установка прибора щитового крепления Щ2	16
4.3 Установка прибора щитового крепления Щ5	17
4.4 Установка прибора DIN-реечного крепления Д	17
4.5 Установка прибора настенного крепления Н	18
5 Подключение	20
5.1 Рекомендации по подключению.....	20
5.2 Схемы гальванической развязки	20
5.3 Порядок первого включения.....	21
5.4 Назначение контактов клеммника	21
5.5 Подключение по интерфейсу RS-485.....	22
5.6 Подключение датчиков	23
5.6.1 Общие сведения	23
5.6.2 Подключение ТС по трехпроводной схеме	23
5.6.3 Подключение ТС по двухпроводной схеме	24
5.6.4 Подключение ТП	25
5.6.5 Подключение датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения	25
5.7 Подключение нагрузки к ВУ	26
5.7.1 Подключение нагрузки к ВУ типа «Р»	26
5.7.2 Подключение нагрузки к ВУ типа «К»	26
5.7.3 Подключение нагрузки к ВУ типа «Т»	26
5.7.4 Подключение нагрузки к ВУ типа «С»	26
5.7.5 Подключение нагрузки к ВУ типа «И»	27
5.7.6 Подключение нагрузки к ВУ типа «У»	28
6 Эксплуатация.....	29
6.1 Принцип работы	29
6.2 Управление и индикация	30
6.3 Включение и работа	34
7 Настройка.....	35
7.1 Настройка параметров	35
7.2 Настройка входов	36
7.2.1 Настройка входа 1	36
7.2.2 Настройка входа 2	41
7.3 Настройка ВУ1	47
7.3.1 Настройка дискретного ВУ1	47
7.3.2 Настройка аналогового ВУ1.....	49
7.4 Настройка ВУ2	51

7.4.1 Настройка дискретного ВУ2.....	51
7.4.2 Настройка аналогового ВУ2.....	53
7.5 Диагностика неисправности контура регулирования	55
7.6 Настройка ПИД-регулятора (автонастройка)	55
7.7 Настройка индикации.....	56
7.7.1 Управление задвижкой.....	57
7.7.2 Настройка экранов	57
7.8 Настройка RS-485	58
7.9 Настройка графика уставок.....	59
7.10 Настройка параметров задвижки.....	60
7.11 Настройка защиты от редактирования и скрытия параметров	60
7.12 Восстановление заводских настроек	61
8 Техническое обслуживание.....	63
8.1 Общие указания	63
9 Комплектность	63
10 Маркировка	63
11 Упаковка	63
12 Транспортирование и хранение	64
13 Гарантийные обязательства	64
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень подключаемых датчиков.....	65
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Список регистров Modbus.....	67

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием одноканального измерителя-регулятора с универсальным входом TPM12, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «TPM12».

Подключение, настройка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.


Прибор выпускается в соответствии с ТУ 4217-041-46526536-2013.

Прибор изготавливается в различных модификациях, указанных в коде полного условного обозначения:

TPM12 – X.Y2.XX.RS

Тип корпуса:

- Щ1** – щитовой, 96x96x53 мм, IP54 со стороны передней панели;
- Щ2** – щитовой, 96x48x100 мм, IP54 со стороны передней панели;
- Щ5** – щитовой, 48x48x103 мм, IP54 со стороны передней панели;
- Д** – DIN-реечный, 90x88x59 мм, IP54 со стороны передней панели;
- Н** – настенный, 129x110x69 мм, IP54

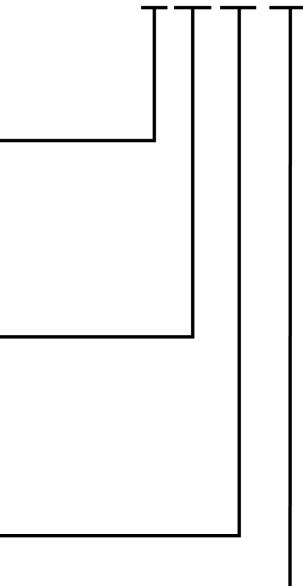

Тип входа:

- У2** – универсальные измерительные входы, два индикатора красного цвета;
- У3** – универсальные измерительные входы, два индикатора зеленого цвета

Тип выхода:

- Р** – электромагнитное реле 8 А 220 В;
- К** – транзисторная оптопара n-р-п типа 400 мА 60 В;
- С** – симисторная оптопара 50 мА 250 В;
- Т** – выход 4...6 В 40 мА для управления внешним твердотельным реле;
- И** – ЦАП «параметр – ток 4...20 мА»;
- У** – ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В».

Дополнительный выход:

- RS** – интерфейс RS-485;
- <нет> – встроенный ИП24.

Предупреждающие сообщения

В данном руководстве применяются следующие предупреждения:



ОПАСНОСТЬ

Ключевое слово ОПАСНОСТЬ сообщает о **непосредственной угрозе опасной ситуации**, которая приведет к смерти или серьезной травме, если ее не предотвратить.



ВНИМАНИЕ

Ключевое слово ВНИМАНИЕ сообщает о **потенциально опасной ситуации**, которая может привести к небольшим травмам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ключевое слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сообщает о **потенциально опасной ситуации**, которая может привести к повреждению имущества.



ПРИМЕЧАНИЕ

Ключевое слово ПРИМЕЧАНИЕ обращает внимание на полезные советы и рекомендации, а также информацию для эффективной и безаварийной работы оборудования.

Ограничение ответственности

Ни при каких обстоятельствах ООО «Производственное объединение ОВЕН» и его контрагенты не будут нести юридическую ответственность и не будут признавать за собой какие-либо обязательства в связи с любым ущербом, возникшим в результате установки или использования прибора с нарушением действующей нормативно-технической документации.

Используемые аббревиатуры

ВУ – выходное устройство;

ДХС – датчик «холодного спая»;

ИМ – исполнительный механизм;

ИП24 – источник питания 24 В для подключаемых датчиков;

КХС – компенсация «холодного спая»;

ЛУ – логическое устройство;

НСХ – номинальная статическая характеристика;

ПК – персональный компьютер;

ТП – преобразователь термоэлектрический (термопара);

ТС – термопреобразователь сопротивления;

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь;

ЦИ – цифровой индикатор.

Соответствие символов ЦИ буквам латинского алфавита

R	b	C	d	E	F	G	H	i	J	K	L	n	a	P	q	r	S	t	u	U	Y	ā	ye		
A	b	C	d	E	F	G	H	i	J	K	L	M	n	O	P	Q	r	S	t	u	V	W	X	Y	Z

1 Назначение и функции

Прибор предназначен для измерения и автоматического регулирования температуры (при использовании в качестве первичных преобразователей термопреобразователей сопротивления или термоэлектрических преобразователей), а также других физических параметров (давления, влажности, расхода, уровня и т. п.) с помощью задвижек. Задвижки должны быть оснащены концевым выключателем. **Применение задвижек без концевого выключателя не допускается.**

Прибор относится к изделиям государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации.

Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений.

Функции прибора

Работа с входными сигналами:

- измерение температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п. по двум независимым каналам;
- обработка входных сигналов:
 - цифровая фильтрация и коррекция;
 - масштабирование входного сигнала.
- вычисление и индикация:
 - квадратного корня из измеряемой величины;
- работа с датчиками, подключенными через барьер искрозащиты;
- анализ динамики входных сигналов (рост, падение, удержание);
- питание активных датчиков от встроенного источника питания (только для модификации с ИП24).

Индикация и настройка:

- отображение на ЦИ:
 - текущего измеренного значения, уставки, выходной мощности, вычисленной математической функции, динамики сигнала;
- автоматическая смена отображения параметров на ЦИ;
- сброс прибора до заводских настроек;
- скрытие пунктов меню и защита от редактирования параметров.

Управление ИМ:

- настраиваемая логика работы ЛУ (сигнализатор, регистратор, ПИД-регулятор);
- формирование выходного тока 4...20 мА или напряжения 0...10 В для управления по П-закону (если ВУ2 аналоговое);
- погодозависимое регулирование.

Обработка аварийных ситуаций:

- отслеживание обрыва или «залипания» в контуре регулирования, обрыва датчиков и выхода измеренного сигнала за допустимый диапазон для выбранного типа датчика;
- автоматическое восстановление процесса регулирования после устранения обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения;
- переключение выходов в безопасное состояние при аварии и в режиме «Стоп».

Интерфейс RS-485 (только для модификации с RS-485):

- регистрация данных и конфигурирование прибора с помощью ПК через интерфейс RS-485;
- дистанционное управление процессом регулирования (запуск, остановка, изменение режимов и уставок).

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1 Технические характеристики

Таблица 2.1 – Характеристики прибора

	Наименование	Значение
Питание	Диапазон входного напряжения питания для всех типов модификаций:	
	постоянное	21...120 В
	переменное	90...264 В
	частота	47...63 Гц
	Номинальное входное напряжение:	
	постоянное	24 В
	переменное	230 В
	частота	50 Гц
	Потребляемая мощность при питании от источника переменного напряжения, не более	10 ВА
	Потребляемая мощность при питании от источника постоянного напряжения, не более	8 Вт
Источник встроенного питания*	Выходное напряжение ИП24	= 24 В
	Максимальный ток ИП24	50 мА
	Допуск по выходному напряжению	± 2,4 В (10 %)
Измерительные входы	Количество измерительных каналов	2
	Время опроса входа ТС/ТП и других типов датчиков, не более	1 с
	Предел допускаемой основной приведенной (от диапазона измерений) погрешности измерения, не более**:	
	ТС	0,25 %
	ТП с включенной КХС	0,5 %
	ТП с отключенной КХС	0,25 %
	токовые сигналы (4...20 мА, 0...5 мА, 0...20 мА)	0,25 %
	сигналы напряжения (-50...+50 мВ, 0...1 В)	0,25 %
	Дополнительная приведенная к диапазону измерений погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов, доля от основной	
	в режиме измерения тока	0,25 предела основной
	в режиме измерения напряжения	0,25 предела основной
	для ТП, не более	0,25 предела основной
	для ТС, не более	0,25 предела основной
	Входное сопротивление при измерении сигналов напряжения, не менее	300 кОм
	Номинальное сопротивление встроенного шунтирующего резистора	39,2 Ом***
	Величина максимально допустимого напряжения на измерительных клеммах	3 В
	Время установления рабочего режима при измерении входных сигналов, не более	10 мин

Продолжение таблицы 2.1

Наименование		Значение
Выходные устройства (ВУ)	Количество ВУ	2****
Интерфейс обмена данными*****	Тип интерфейса	RS-485
	Протокол обмена данными	Modbus RTU, Modbus ASCII
	Режим работы интерфейса	Slave
	Скорость обмена данными	2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбод/с
	Параметры обмена данными: количество бит данных бит четности количество стоп-бит Задержка ответа прибора	7***** , 8 n, e, o 1, 2 0...20 мс
Общие сведения	Габаритные размеры прибора: щитовой Щ1 щитовой Щ2 щитовой Щ5 DIN-реечный Д настенный Н	(96 × 96 × 53) ± 1 мм (96 × 48 × 100) ± 1 мм (48 × 48 × 103) ± 1 мм (90 × 88 × 59) ± 1 мм (129 × 110 × 69) ± 1 мм
	Степень защиты корпуса: со стороны лицевой панели (кроме корпуса Д) со стороны лицевой панели (для корпуса Д) со стороны задней панели (кроме корпуса Н) со стороны задней панели (для корпуса Н)	IP54 IP20 IP20 IP54
	Масса прибора: с упаковкой, не более без упаковки, не более	0,4 кг 0,25 кг
	Средний срок службы	12 лет
	ПРИМЕЧАНИЕ * Только для модификации прибора со встроенным источником питания 24 В. ** С учетом старения за межповерочный интервал. Для ТП данные при включенной КХС. *** Встроенный токовый шунт для работы с сигналом тока подключается DIP-переключателем на боковой стенке корпуса в соответствии с используемым измерительным каналом. **** Характеристики ВУ в соответствии с их типом (см. таблицу 2.4). ***** Только для модификации прибора с интерфейсом RS-485. ***** Только для Modbus ASCII.	

Таблица 2.2 – Датчики и входные сигналы

Сигнал датчика (условное обозначение НСХ первичного преобразователя)	Диапазон измерения	Дискретность измерения, не менее	Значение единицы младшего разряда*
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009			
50М ($\alpha = 0,00428 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-180...+200 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
Pt50 ($\alpha = 0,00385 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-200...+850 $^{\circ}\text{C}$		0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
50П ($\alpha = 0,00391 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-200...+850 $^{\circ}\text{C}$		0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
Cu50 ($\alpha = 0,00426 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-50...+200 $^{\circ}\text{C}$		0,1 $^{\circ}\text{C}$

Продолжение таблицы 2.2

Сигнал датчика (условное обозначение НСХ первичного преобразователя)	Диапазон измерения	Дискретность измерения, не менее	Значение единицы младшего разряда*
100М ($\alpha = 0,00428 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-180...+200 $^{\circ}\text{C}$		0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
Pt100 ($\alpha = 0,00385 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-200...+850 $^{\circ}\text{C}$		0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
100П ($\alpha = 0,00391 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-200...+850 $^{\circ}\text{C}$		0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
Cu100 ($\alpha=0,00426 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-50...+200 $^{\circ}\text{C}$		0,1 $^{\circ}\text{C}$
100Н ($\alpha = 0,00617 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-60...+180 $^{\circ}\text{C}$		0,1 $^{\circ}\text{C}$
500М ($\alpha = 0,00428 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-180...+200 $^{\circ}\text{C}$		0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
Pt500 ($\alpha = 0,00385 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-200...+850 $^{\circ}\text{C}$		0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
500П ($\alpha = 0,00391 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-200...+850 $^{\circ}\text{C}$		0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
Cu500 ($\alpha = 0,00426 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-50...+200 $^{\circ}\text{C}$		0,1 $^{\circ}\text{C}$
500Н ($\alpha = 0,00617 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-60...+180 $^{\circ}\text{C}$		0,1 $^{\circ}\text{C}$
1000М ($\alpha = 0,00428 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-180...+200 $^{\circ}\text{C}$		0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
Pt1000 ($\alpha = 0,00385 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-200...+850 $^{\circ}\text{C}$		0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
1000П ($\alpha = 0,00391 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-200...+850 $^{\circ}\text{C}$		0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
Cu1000 ($\alpha = 0,00426 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-50...+200 $^{\circ}\text{C}$		0,1 $^{\circ}\text{C}$
1000Н ($\alpha = 0,00617 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-60...+180 $^{\circ}\text{C}$		0,1 $^{\circ}\text{C}$
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001			
TXK (L)	-200...+800 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
TXKh(E)	-200...+900 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$
ТЖК (J)	-200...+1200 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
ТПП (S)	-50...+1750 $^{\circ}\text{C}$	0,2 $^{\circ}\text{C}$	0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
THH (N)	-200...+1300 $^{\circ}\text{C}$	0,2 $^{\circ}\text{C}$	0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
TXA (K)	-200...+1360 $^{\circ}\text{C}$	0,2 $^{\circ}\text{C}$	0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
ТПП (R)	-50...+1750 $^{\circ}\text{C}$	0,2 $^{\circ}\text{C}$	0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
ТПР (B)	+200...+1800 $^{\circ}\text{C}$	0,2 $^{\circ}\text{C}$	0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
TBP (A-1)	0...+2500 $^{\circ}\text{C}$	0,4 $^{\circ}\text{C}$	0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
TBP (A-2)	0...+1800 $^{\circ}\text{C}$	0,2 $^{\circ}\text{C}$	0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
TBP (A-3)	0...+1800 $^{\circ}\text{C}$	0,2 $^{\circ}\text{C}$	0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
TMK (T)	-250...+400 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	0,1; 1,0 $^{\circ}\text{C}$
Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80			
0...1 В	0...1 В	0,1 мВ	0,001 В
0...5 мА	0...5 мА	0,01 мА	0,001 мА
0...20 мА	0...20 мА	0,01 мА	0,01 мА
4...20 мА	4...20 мА	0,01 мА	0,01 мА
Сигналы постоянного напряжения			
-50...+50 мВ	-50...+50 мВ	0,01 мВ	0,01/0,1***
i	ПРИМЕЧАНИЕ	* Зависит от параметра положения десятичной точки dP_L и значения параметров настройки L и $md.H$.	
** НСХ согласно DIN 43710.	*** 0,01 мВ при значении входного сигнала от минус 19,99 до 50,00 мВ и 0,1 мВ при значении входного сигнала от минус 50,0 до минус 20,0 мВ.		

Поддерживаемые датчики и входные сигналы, для которых прибор не является средством измерения, представлены в таблице ниже.

Таблица 2.3 – Поддерживаемые датчики и входные сигналы(не средство измерений)

Сигнал датчика (условное обозначение НСХ первичного преобразователя)	Диапазон измерения	Дискретность измерения, не менее	Значение единицы младшего разряда*
Пирометры**			
Пирометр РК-15	+400...+1500 °C	0,1 °C	1
Пирометр РК-20	+600...+2000 °C	0,1 °C	1
Пирометр РС-20	+900...+2000 °C	0,1 °C	1
Пирометр РС-25	+1200...+2500 °C	0,1 °C	1
Нестандартизованные сигналы**			
Cu53 ($\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$) (гр.23 по ГОСТ 6651-78)	-50...+200 °C	0,1 °C	0,1
Тип L**	0...+900 °C	0,1 °C	0,1
ПРИМЕЧАНИЕ * Зависит от параметра положения десятичной точки dP_C и значения параметров настройки $ind.$ L и $ind.H$. ** Предел допускаемой основной приведенной (от диапазона измерений) погрешности измерения, не более 0,5 % для пирометров и не более 0,25 % для Cu53 ($\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$).			

Таблица 2.4 – Параметры встроенных ВУ

Обозначение ВУ	Тип выходного элемента	Технические параметры
ВУ дискретного типа		
P	Контакты электромагнитного реле	Ток не более 8 А при переменном напряжении не более 250 В и $\cos(\phi) > 0,4$. Ток не более 3 А при постоянном напряжении не более 30 В
K	Оптопара транзисторная п-р-п типа	Постоянный ток не более 400 мА при постоянном напряжении не более 60 В
T	Выход для управления внешним твердотельным реле	Выходной ток не более 40 мА. Выходное напряжение высокого уровня 4...6 В. Выходное напряжение низкого уровня 0...0,7 В
C	Оптопара симисторная	Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц). Ток в импульсном режиме не более 500 мА, время импульса не более 5 мс. Максимальное коммутируемое напряжение в импульсном режиме не более 600 В
ВУ аналогового типа		
I	ЦАП «параметр – ток»	Постоянный ток 4...20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 12...30 В рассчитывается в зависимости от сопротивления нагрузки (см. раздел 5.7.5)
U	ЦАП «параметр – напряжение»	Постоянное напряжение 0...10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания 16...30 В

2.2 Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от минус 40 до +55 °C;

- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80% при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа при эксплуатации до 2000 м над уровнем моря.

По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует ГОСТ 30804.6.2-2013.

По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными, так как относятся к требованиям безопасности.

3 Меры безопасности



ОПАСНОСТЬ

На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.

По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0–75.

Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки прибора следует соблюдать следующие требования:

- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
- «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок».

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние компоненты прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

Не допускается подключение проводов к неиспользуемым клеммам.

4 Монтаж

4.1 Установка прибора щитового крепления Щ1

Для установки прибора следует:

- Подготовить в щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. [рисунок 4.2](#)).
- Убедиться, что уплотнительная прокладка не повреждена и установлена на корпус прибора ровно.
- Вставить прибор в монтажный вырез щита.
- Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора в вертикальной или горизонтальной плоскости.



ПРИМЕЧАНИЕ

В комплект поставки входит два фиксатора. На рисунках изображены все возможные положения фиксаторов.

- Завернуть винты из комплекта поставки в отверстия каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно и равномерно прижат к лицевой панели щита.

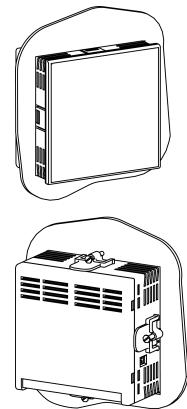


Рисунок 4.1 – Монтаж прибора щитового крепления Щ1

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

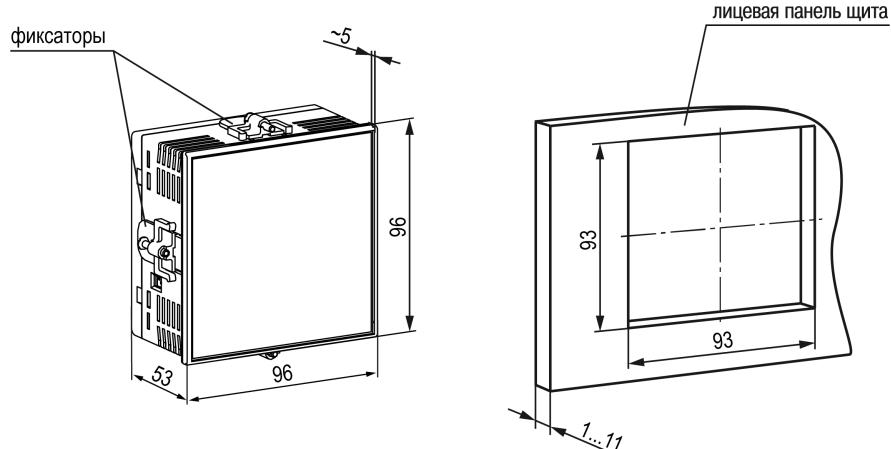


Рисунок 4.2 – Габаритные размеры корпуса Щ1 и монтажного отверстия в щите

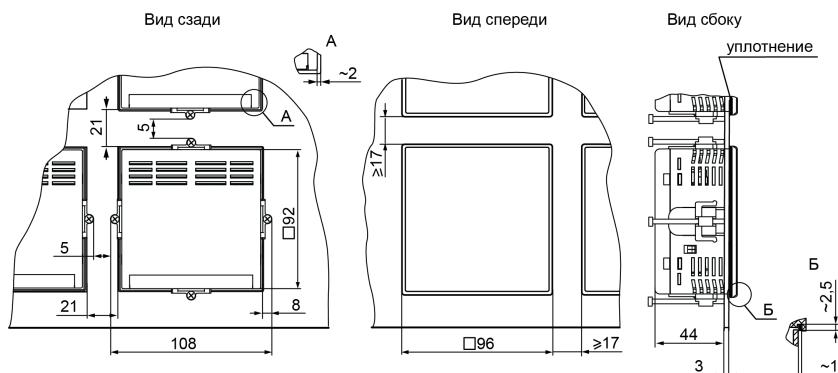


Рисунок 4.3 – Прибор в корпусе Щ1, установленный в щит толщиной 3 мм

4.2 Установка прибора щитового крепления Щ2

Для установки прибора следует:

- Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. [рисунок 4.5](#)).



ПРИМЕЧАНИЕ

Размеры монтажного выреза в щите, указанные на [рисунке 4.5](#), подобраны для обеспечения IP54 с лицевой стороны щита. При подготовке выреза рекомендуется учитывать особенности используемого инструмента.

- Убедиться, что уплотнительная прокладка не повреждена и установлена на корпус прибора ровно.
- Вставить прибор в монтажный вырез щита.
- Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора в вертикальной или горизонтальной плоскости.



ПРИМЕЧАНИЕ

В комплект поставки входит два фиксатора. На рисунках изображены все возможные положения фиксаторов.

- Завернуть винты из комплекта поставки в отверстия каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно и равномерно прижат к лицевой панели щита.

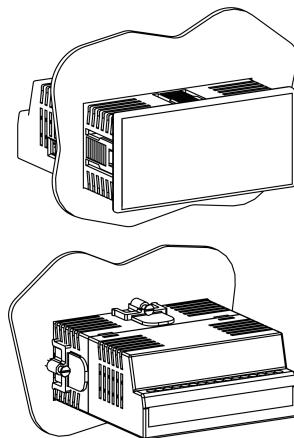


Рисунок 4.4 – Монтаж прибора щитового крепления Щ2

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

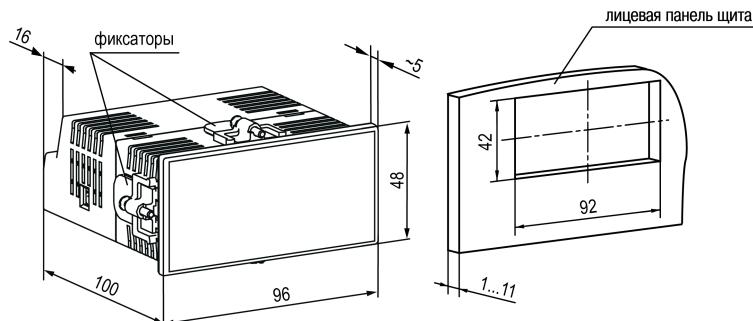


Рисунок 4.5 – Габаритные размеры корпуса Щ2 и монтажного отверстия в щите

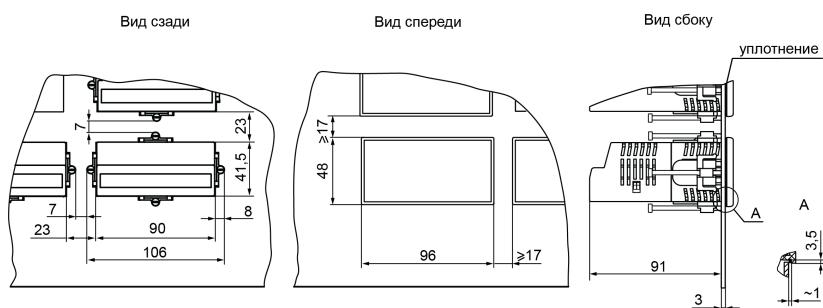


Рисунок 4.6 – Прибор в корпусе Щ2, установленный в щит толщиной 3 мм

4.3 Установка прибора щитового крепления Щ5

Для установки прибора следует:

- Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. [рисунок 4.8](#)).
- Убедиться, что уплотнительная прокладка не повреждена и установлена на корпусе прибора ровно.
- Вставить прибор в монтажный вырез щита.
- Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора в вертикальной или горизонтальной плоскости.



ПРИМЕЧАНИЕ

В комплект поставки входит два фиксатора. На рисунках изображены все возможные положения фиксаторов.

- Завернуть винты из комплекта поставки в отверстия каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно и равномерно прижат к лицевой панели щита.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

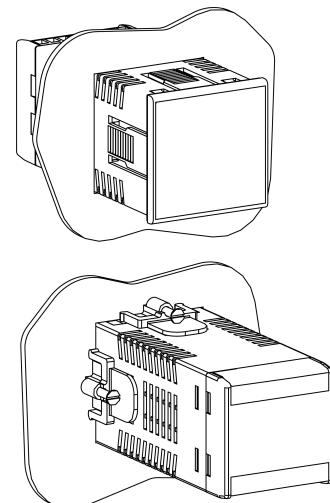


Рисунок 4.7 – Монтаж прибора щитового крепления Щ5

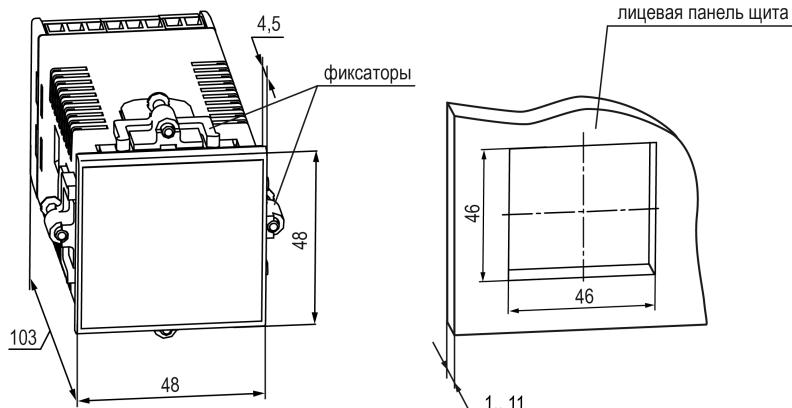


Рисунок 4.8 – Габаритные размеры корпуса Щ5 и монтажного отверстия в щите

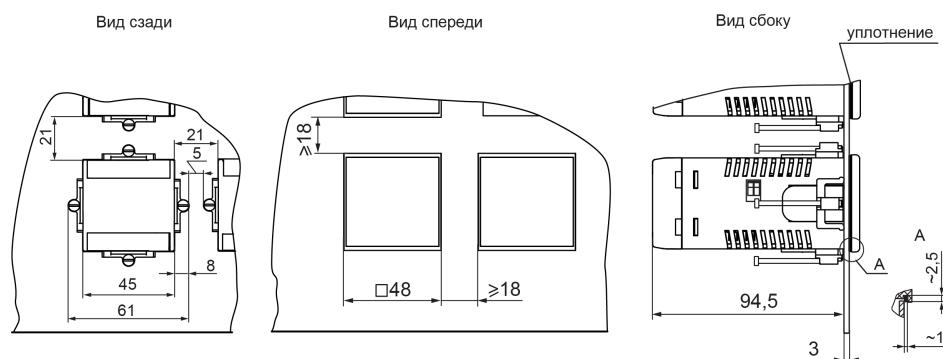


Рисунок 4.9 – Прибор в корпусе Щ5, установленный в щит толщиной 3 мм

4.4 Установка прибора DIN-реечного крепления Д

Для установки прибора следует выполнить действия:

- Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора с учетом размеров корпуса (см. [рисунок 4.11](#)).
- Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку [рисунок 4.10, 1](#))
- Установить прибор на DIN-рейку в соответствии с направлением стрелки 1 [рисунок 4.10, 2](#));
- Прижать прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой 2 (см. [рисунок 4.10, 2](#)). Зафиксировать защелку (см. [рисунок 4.10, 3](#)).
- Подключить линии соединения «прибор-устройства».

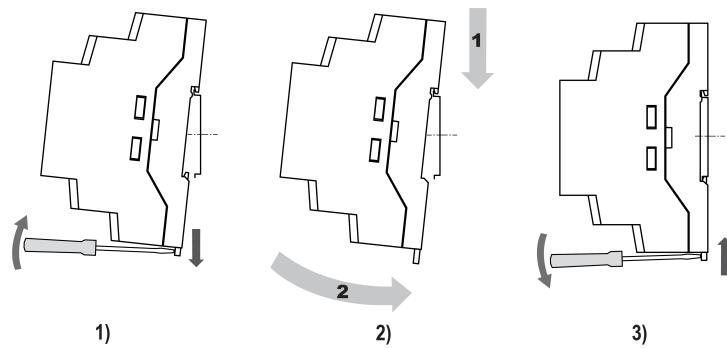


Рисунок 4.10 – Монтаж прибора с креплением на DIN-рейку

Для демонтажа прибора следует выполнить действия:

1. Отсоединить линии связи с внешними устройствами.
2. Повторить действия с [рисунком 4.10](#) в обратном порядке.

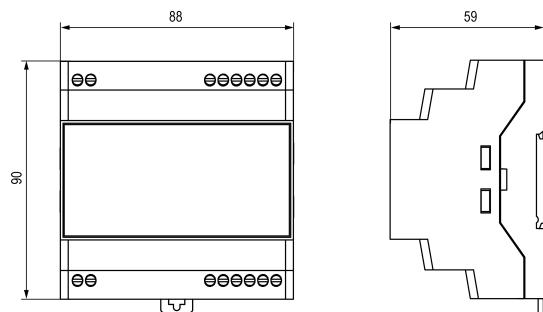


Рисунок 4.11 – Габаритные размеры корпуса Д

4.5 Установка прибора настенного крепления Н

Для установки прибора следует:

1. Вытащить заглушки и отвинтить винты из передней части корпуса (см. [рисунок 4.12](#))

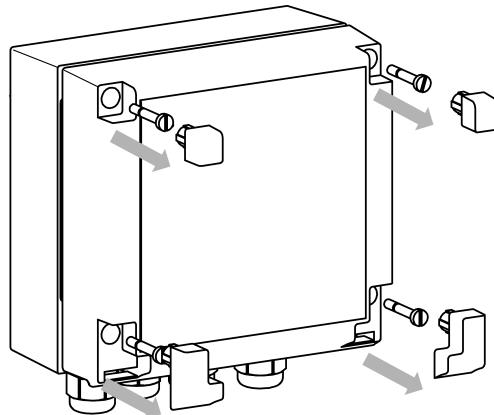


Рисунок 4.12 – Разборка передней части корпуса

2. Откинуть вниз переднюю часть корпуса (см. [рисунок 4.13](#), стрелка 1)

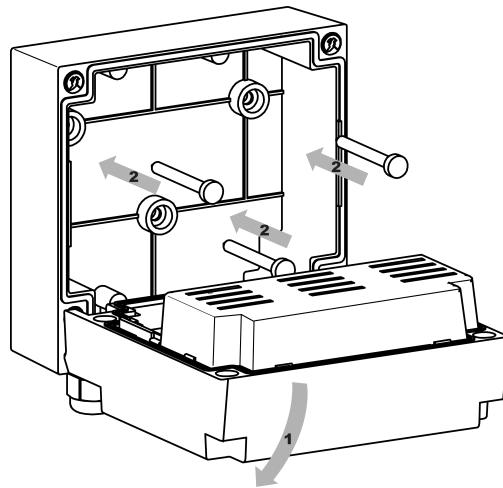


Рисунок 4.13 – Установка на стену

3. Прижать прибор к поверхности монтажа. Вставить в отверстия задней крышки саморезы из комплекта поставки (см. [рисунок 4.13](#), стрелка 1). Закрутить саморезы в поверхность.
4. Сквозь кабельные вводы продеть подготовленные провода. Смонтировать провода в клеммник.
5. Проделать действия пп. 1 — 2 в обратном порядке.

Демонтаж производить в обратном порядке.

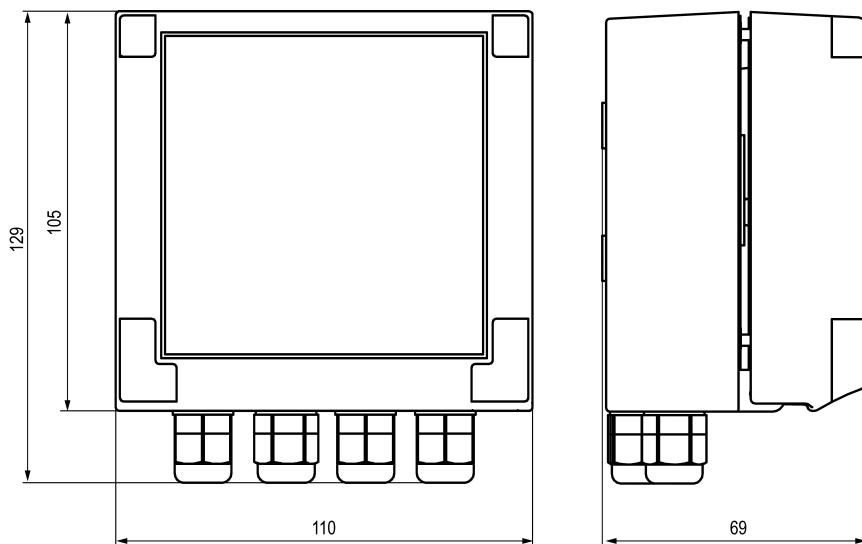


Рисунок 4.14 – Габаритные размеры прибора в корпусе Н

5 Подключение

5.1 Рекомендации по подключению

Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать медные кабели и провода с однопроволочными или многопроволочными жилами. Концы проводов следует зачистить. Многопроволочные жилы следует залудить или использовать кабельные наконечники.

Требования к сечениям жил кабелей указаны на рисунке ниже.

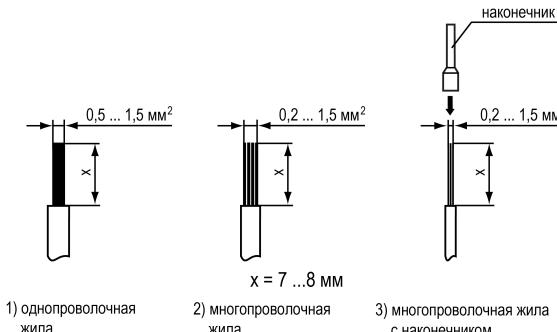


Рисунок 5.1 – Требования к сечениям жил кабелей и длине зачистки

Общие требования к линиям соединений:

- во время монтажа кабелей следует выделить сигнальные линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс). Трассу (или несколько трасс) расположить отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех следует экранировать линии связи прибора с датчиком. В качестве экранов могут быть использованы специальные кабели с экранирующими оплетками или заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
- фильтры сетевых помех следует устанавливать в линиях питания прибора;
- искрогасящие фильтры следует устанавливать в линиях коммутации силового оборудования.

Монтируя систему, в которой работает прибор, следует учитывать правила организации эффективного заземления:

- все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта;
- все заземляющие цепи должны быть выполнены проводами наибольшего сечения;
- запрещается объединять клеммы прибора и заземляющие линии.

5.2 Схемы гальванической развязки

Схемы гальванической развязки изображены на рисунках ниже.

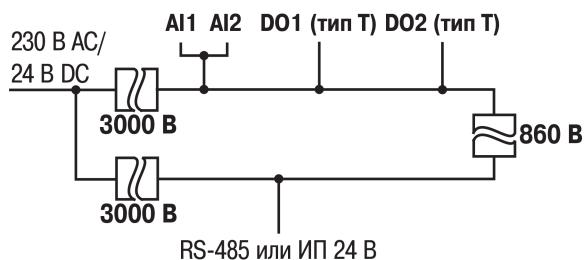


Рисунок 5.2 – Схема гальванической развязки (выход типа «Т»)

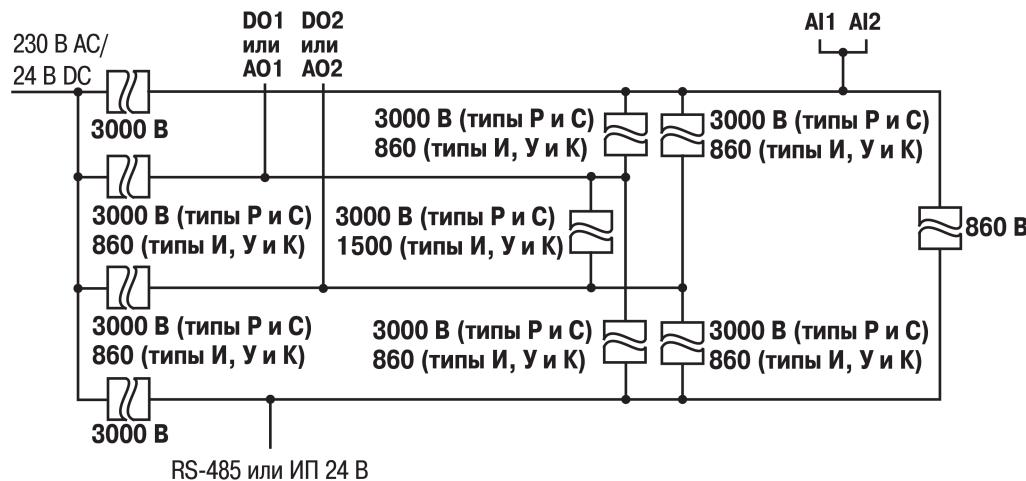


Рисунок 5.3 – Схема гальванической развязки (выходы кроме типа «Т»)

5.3 Порядок первого включения



После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.

Порядок первого включения:

1. Подключить линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям и входам прибора.
 2. Подключить прибор к источнику питания.
-
- Перед подачей питания следует проверить величину его напряжения.
3. Подать питание на прибор.
-
- Не рекомендуется подключать управляющие цепи до настройки прибора, чтобы избежать поломки объекта регулирования.

 4. Настроить прибор.
 5. Снять питание с прибора.
- ### 5.4 Назначение контактов клеммника
-
- #### ПРИМЕЧАНИЕ
- В случае использования источника питания постоянного тока во время подключения к клеммам «Сеть» можно не соблюдать полярность.
- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|----|----|----|--------|----|--------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ∅ | ∅ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ∅ | ∅ |
| Сеть
~230 В/24 В | | | | Выход 1 | | | | Выход 2 | | | | Вход 1 | | Вход 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 24 В | | | |
| | | | | | | | | | | | | A | | B | |
| | | | | | | | | | | | | RS-485 | | | |
- Рисунок 5.4 – Общая схема подключения ТРМ12-Щ1/Щ2
- 21

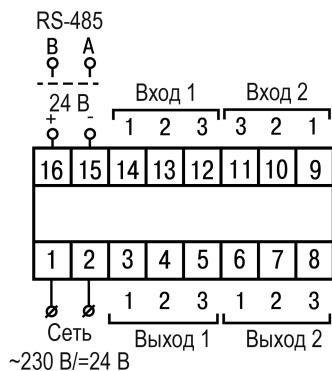


Рисунок 5.5 – Общая схема подключения TPM12-Щ5

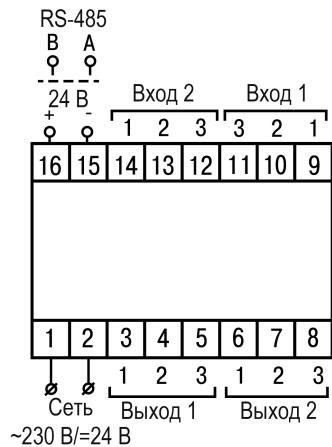


Рисунок 5.6 – Общая схема подключения TPM12-Д

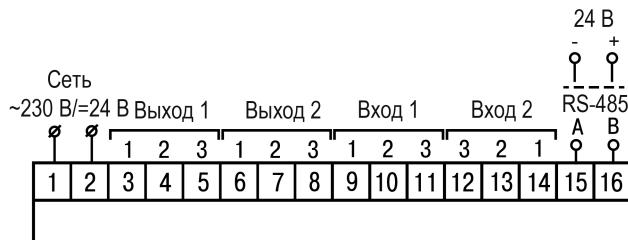


Рисунок 5.7 – Общая схема подключения TPM12-Н

5.5 Подключение по интерфейсу RS-485

Для организации обмена данными в сети по протоколу Modbus необходим «мастер» сети. Основная функция «мастера» сети – инициализировать обмен данными между отправителем и получателем. В качестве «мастера» сети следует использовать ПК с подключенным адаптером интерфейса компании «ОВЕН» или приборы с функцией «мастера» сети Modbus (например, ПЛК и др.).

Все приборы в сети соединяются в последовательную шину. Пример соединения приборов представлен на [рисунке 5.8](#). Для качественной работы приемопередатчиков и предотвращения влияния помех на концах линии связи должны быть установлены согласующие резисторы на 120 Ом. Резистор следует подключать непосредственно к клеммам прибора.

Пример

Прибор подключается к ПК через адаптер интерфейса RS-485 ↔ USB, в качестве которого может быть использован АС4-М компании «ОВЕН».

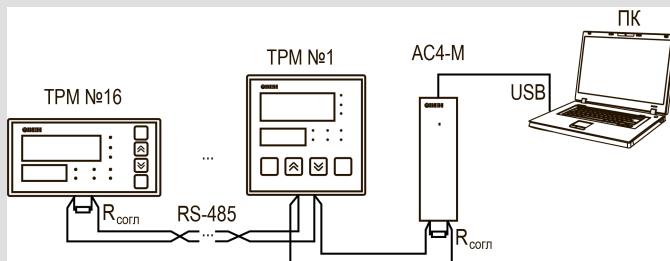


Рисунок 5.8 – Подключение приборов по сети RS-485

Для работы по интерфейсу RS-485 следует:

1. Подключить прибор к сети RS-485.
2. Задать сетевые параметры прибора (см. раздел 7.8).

Список регистров Modbus приведен Приложении Б.

5.6 Подключение датчиков

5.6.1 Общие сведения

Входные измерительные устройства в приборе являются универсальными, т. е. к ним можно подключать любые сочетания датчиков из перечисленных в [таблице 5.1](#).



ОПАСНОСТЬ

Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора следует обесточить датчик и соединить его жилы на 1–2 секунды с контактом функционального заземления (FE) щита.

Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания.

Чтобы избежать выхода прибора из строя во время проверки электрического контакта в цепях следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания таких устройств отключение датчика от прибора обязательно.

Параметры линии связи прибора с датчиком приведены в [таблице 5.1](#).

Таблица 5.1 – Параметры линии связи прибора с датчиками

Тип датчика	Длина линии, м, не более	Сопротивление линии, Ом, не более	Исполнение линии
ТС	50	15	Трехпроводная или двухпроводная, провода равной длины и сечения
ТП	20	100	Термоэлектродный кабель (компенсационный)
Унифицированный сигнал постоянного тока	100	100	Двухпроводная
Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока	100	5	Двухпроводная



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На схемах подключения вместо номера входа (выхода) указан X (например, X-1). Рекомендуется контролировать подключение по гравировке на корпусе.

5.6.2 Подключение ТС по трехпроводной схеме

Трехпроводная схема подключения ТС представлена на рисунке ниже.

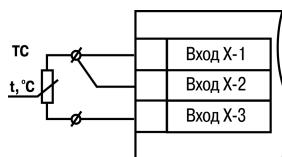


Рисунок 5.9 – Трехпроводная схема подключения ТС

5.6.3 Подключение ТС по двухпроводной схеме

Двухпроводная схема подключения ТС представлена на рисунке ниже.

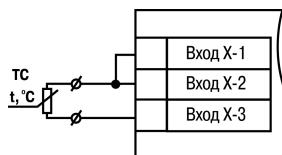


Рисунок 5.10 – Двухпроводная схема подключения ТС

Для компенсации сопротивления проводов при двухпроводной схеме подключения следует:

- Перед началом работы установить перемычки между контактами Вход X-1 и Вход X-2 клеммника прибора, а двухпроводную линию подключить к контактам Вход X-2 и Вход X-3.
- Подключить к противоположным от прибора концам линии связи вместо ТС магазин сопротивлений с классом точности не более 0,05 (например, Р4831).
- Установить на магазине сопротивлений значение, равное сопротивлению ТС при температуре 0 °C (в соответствии с НСХ используемого ТС).
- Подать питание на прибор.
- Скорректировать показания прибора в точке 0 °C в соответствии с разделом 7.2.1.1.



ПРИМЕЧАНИЕ

В случае необходимости компенсацию соединительных проводов при подключении ТС по двухпроводной схеме следует проводить в соответствии с разделом 7.2.1.1.

- Выйти из меню и убедиться, что отклонение значения на ЦИ от НСХ не превышает допустимой абсолютной погрешности для используемого ТС.

Пример расчета допустимой абсолютной погрешности для датчика типа 100M:

$$\Delta = \frac{X_n}{100} \cdot \gamma \quad (5.1)$$

где Δ – абсолютная погрешность измерения;

$\gamma = 0,25\%$ (см. таблицу 2.2) – основная приведенная погрешность;

$X_n = 380\text{ }^{\circ}\text{C}$ (от минус 180 до +200 °C, см. таблицу 2.2) – полный диапазон измерений.

$$\Delta = \frac{380}{100} \cdot 0,25 = 0,95 \quad (5.2)$$

Максимальная величина отклонения показаний прибора от 0 °C для датчика типа 100M не должна превышать 0,95 °C.

- Отключить питание прибора, отсоединить линию связи от магазина сопротивлений и подключить ее к ТС.

В случае невозможности использования магазина сопротивлений следует провести компенсацию сопротивления проводов по следующей схеме:

- Измерить суммарное сопротивление проводников соединительной линии.
- По таблице НСХ соответствующего датчика определить температуру, соответствующую измеренному сопротивлению линии.
- При подключенном датчике скорректировать фактически измеренную температуру в сторону увеличения на величину, определенную в предыдущем пункте.

5.6.4 Подключение ТП

ТП к прибору следует подключать с помощью компенсационных (термоэлектродных) проводов. Соединяя компенсационные провода с ТП и прибором следует соблюдать полярность. В случае нарушения указанных условий могут возникать значительные погрешности при измерении.



ВНИМАНИЕ

Рабочий спай ТП должен быть электрически изолирован от внешнего оборудования!

В приборе предусмотрена схема автоматической компенсации температуры свободных концов ТП. Датчик температуры «холодного спая» установлен рядом с клеммником прибора. ДХС можно отключать и включать из меню прибора.

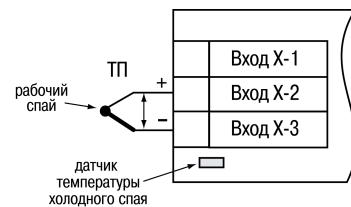


Рисунок 5.11 – Схема подключения термопары

5.6.5 Подключение датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подключение датчика с токовым выходом без подключения токового шунта при помощи DIP-переключателя может повредить прибор.

Подключать датчики можно непосредственно к входным контактам прибора.

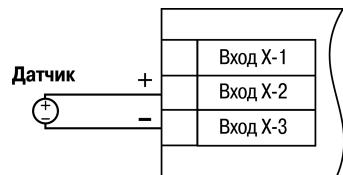


Рисунок 5.12 – Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения $-50...+50 \text{ мВ}$ или $0...1 \text{ В}$

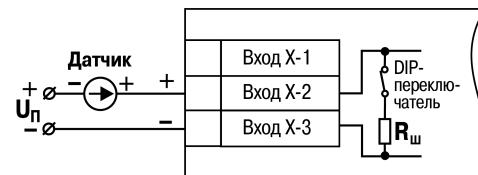


Рисунок 5.13 – Схема подключения пассивного датчика с токовым выходом $0...5 \text{ мА}$ или $0(4)...20 \text{ мА}$

Для использования датчика с токовым выходом следует подключить встроенный токовый шунт. Для подключения встроенного токового шунта следует перевести DIP-переключатель в положение «вкл.» на боковой стенке прибора в соответствии с номером используемого канала (см. [рисунок 5.14](#)).

Для любых типов датчиков кроме токовых сигналов включенный шунт может вносить искажения в измеряемую величину

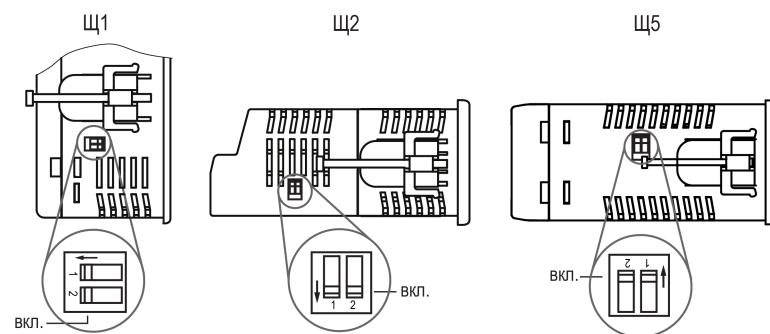


Рисунок 5.14 – Расположение DIP-переключателей

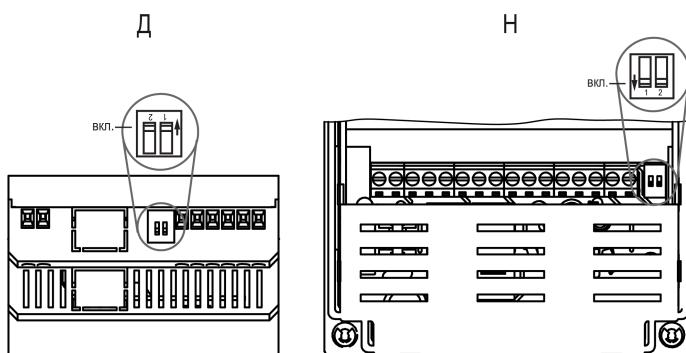


Рисунок 5.15 – Расположение DIP-переключателей для корпусов Д и Н

5.7 Подключение нагрузки к ВУ

5.7.1 Подключение нагрузки к ВУ типа «Р»

Схема подключения нагрузки к ВУ типа «Р» приведена на [рисунке 5.16](#).

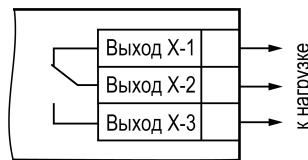


Рисунок 5.16 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа «Р»

5.7.2 Подключение нагрузки к ВУ типа «К»

Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления силовым транзистором или низковольтным электромагнитным и твердотельным реле. Чтобы избежать выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции, следует установить диод VD1, рассчитанный на ток не менее 1А и напряжение не менее 100 В, параллельно обмотке внешнего реле P1.

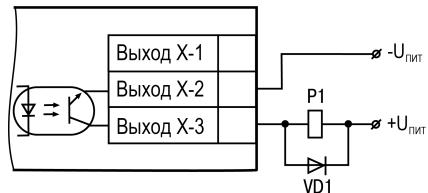


Рисунок 5.17 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа «К»

5.7.3 Подключение нагрузки к ВУ типа «Т»

ВУ типа «Т» используется для подключения твердотельных реле, рассчитанных на управление постоянным напряжением 4...6 В с током управления не более 40 мА.

Внутри ВУ установлен ограничительный резистор $R_{огр}$ номиналом 100 Ом.

Выход выполнен на основе транзисторного ключа п-р-п-типа и имеет два состояния:

- 0...0,7 В — низкий уровень («логический ноль»);
- 4...6 В — высокий уровень («логическая единица»).

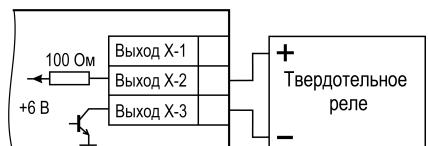


Рисунок 5.18 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа «Т»

5.7.4 Подключение нагрузки к ВУ типа «С»

Оптоэмиттер включается в цепь управления силового симистора через ограничивающий резистор R1. Значение сопротивления резистора определяет величина тока управления симистора.



ВНИМАНИЕ

Длина соединительного кабеля между прибором с выходом Т и твердотельным реле не должна превышать 3 м.

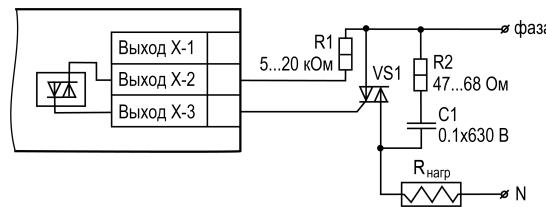


Рисунок 5.19 – Схема подключения силового симистора к ВУ типа «С»

Оптосимистор может также управлять парой встречно-параллельно включенных тиристоров VS1 и VS2. Для предотвращения пробоя тиристоров из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC-цепочку (R2C1).

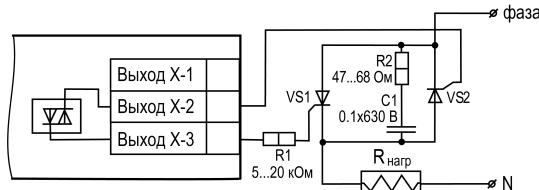


Рисунок 5.20 – Схема встречно-параллельного подключения двух тиристоров к ВУ типа «С»

5.7.5 Подключение нагрузки к ВУ типа «И»

Для работы ЦАП «параметр — ток 4...20 мА» используется внешний источник питания постоянного тока.

Допустимый диапазон напряжения источника питания рассчитывается следующим образом:

$U_{n,min} = 7,5 \text{ В} + 0,02 \text{ А} \cdot R_H$ – минимальное допустимое напряжение источника питания, не менее 12 В,

$U_{n,max} = U_{n,min} + 2,5 \text{ В}$ – максимальное допустимое напряжение источника питания, не более 30 В,

где R_H – сопротивление нагрузки ЦАП, не более 1000 Ом.



ВНИМАНИЕ

Внешний источник питания и прибор рекомендуется подключать к одной питающей сети. Источники питания прибора и ЦАП должны быть гальванически развязаны. Не допускается питание прибора и ЦАП от одного источника.

Для подключения к ВУ типа «И» можно использовать канал встроенного источника питания 24 В (только для модификации прибора с ИП24).

Если напряжение источника питания ЦАП превышает расчетное значение $U_{n,max}$, то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор $R_{огр}$.

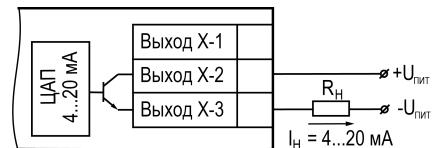


Рисунок 5.21 – Подключение к ВУ типа «И»

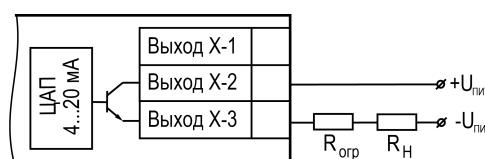


Рисунок 5.22 – Подключение к ВУ типа «И» с ограничивающим резистором

Сопротивление $R_{огр}$ рассчитывается по формулам:

$$R_{огр,min} < R_{огр} < R_{огр,max} \quad (5.3)$$

$$R_{огр,min} = \frac{U_n - U_{n,max}}{0,02 \text{ А}} \quad (5.4)$$

$$R_{огр,max} = \frac{U_n - U_{n,min}}{0,02 \text{ А}} \quad (5.5)$$

где $R_{огр}$ – номинальное значение ограничительного резистора, Ом;

$R_{огр.\min}$ – минимально допустимое значение ограничительного резистора, Ом;

$R_{огр.\max}$ – максимально допустимое значение ограничительного резистора, Ом.

ВНИМАНИЕ

Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 30 В.

5.7.6 Подключение нагрузки к ВУ типа «У»

ВНИМАНИЕ

Внешний источник питания и прибор рекомендуется подключать к одной питающей сети.

Источники питания прибора и ЦАП должны быть гальванически развязаны. Не допускается питание прибора и ЦАП от одного источника.

Для работы с нагрузкой типа «У» к ВУ следует подключить внешний источник питания постоянного тока с напряжением U_p в диапазоне от 16 до 30 В.

Для подключения к ВУ типа «У» можно использовать канал встроенного источника питания 24 В (только для модификации прибора с ИП24).

Сопротивление нагрузки R_H , подключаемой к ЦАП, должно быть не менее 2 кОм и не более 10 кОм.

ВНИМАНИЕ

Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 30 В.


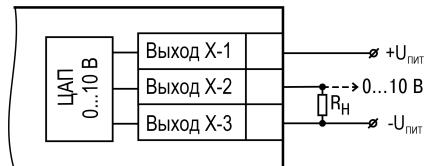


Рисунок 5.23 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа «У»

6 Эксплуатация

6.1 Принцип работы

Функциональная схема прибора приведена на [рисунке 6.1](#).

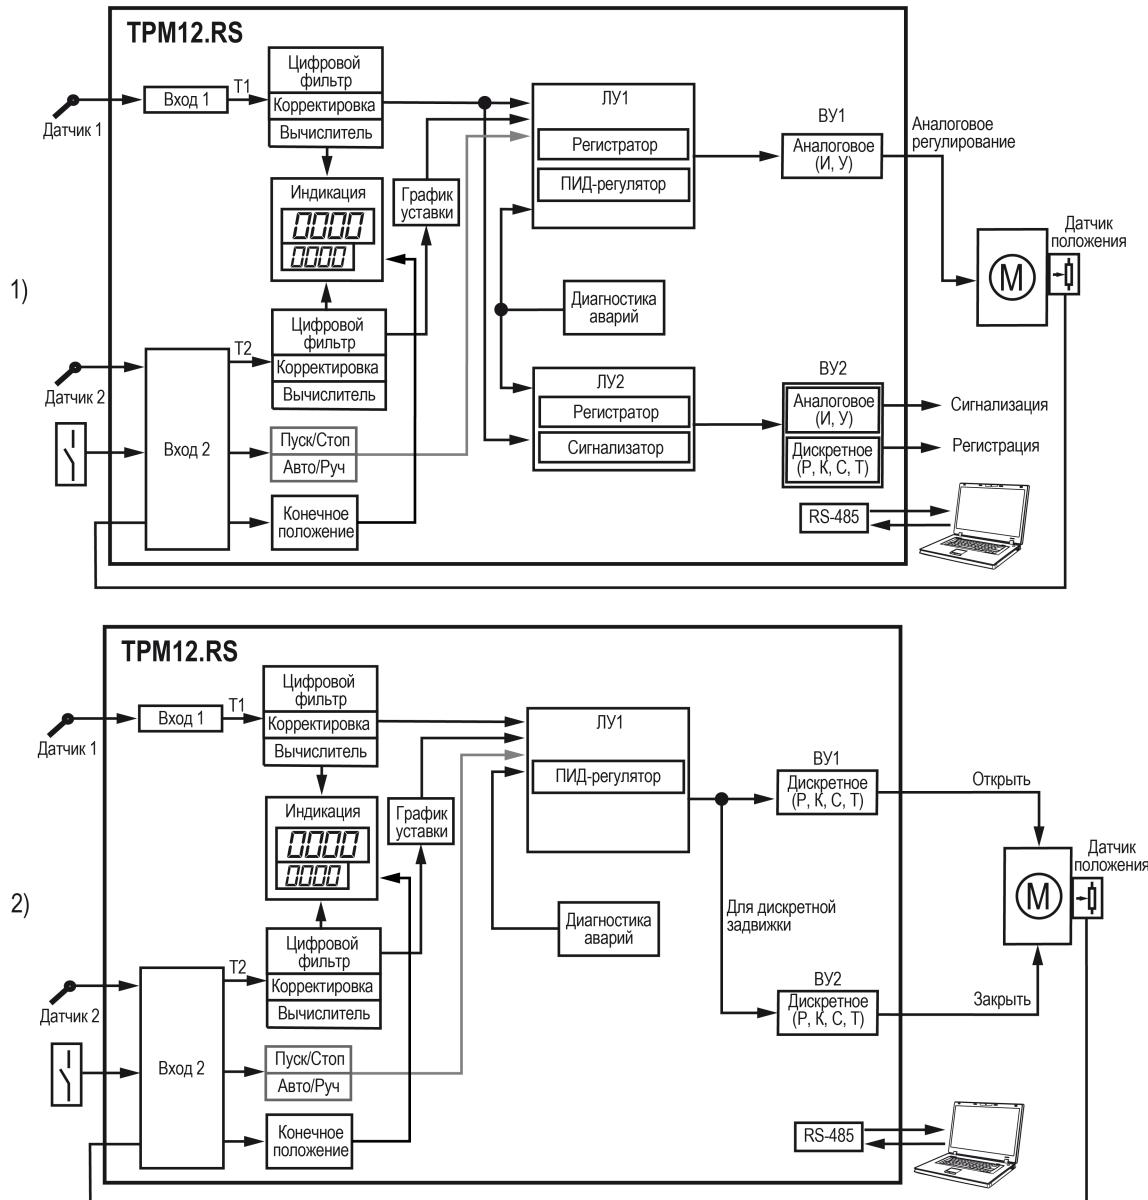

1) аналоговое управление задвижкой, 2) дискретное управление задвижкой

Рисунок 6.1 – Функциональная схема

Сигнал на входе преобразуется в соответствии с типом выбранного датчика. Для датчиков ТС и ТП сигнал преобразовывается в значение температуры согласно НСХ выбранного датчика. Для датчиков с унифицированными выходными сигналами выполняется линейное преобразование сигнала. Датчик положения используется для отображения положения задвижки, но не используется для регулирования.

При обработке измеренного значения могут быть использованы следующие функции:

- цифровая фильтрация измерений (для ослабления влияния внешних импульсных помех);
- коррекция измерительной характеристики датчиков (для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами);
- математические функции.

ВУ управляется на основании данных, полученных со входа, а также настроек ЛУ. ЛУ сравнивает значение уставки со значением входа. В результате сравнения ЛУ подает команду на управление ВУ в соответствии с выбранной логикой.

Прибор имеет следующие режимы работы:

Таблица 6.1 – Режимы работы

Режим работы	Описание
Автоматическое регулирование	Процесс регулирования в автоматическом режиме. Значение уставки сравнивается с измеренным сигналом на входе. В зависимости от выбранной логики работы ЛУ, формируется сигнал управления на ВУ
Ручное регулирование	Ручное управление выходной мощностью (выходом) с помощью ЦАП. Без обратной связи по входу
Стоп	Процесс регулирования остановлен. Выходы в безопасном состоянии
Авария	Процесс регулирования остановлен по причине аварии. Выходы в безопасном состоянии

Прибор отслеживает следующие ошибки:

- внутренние ошибки;
- ошибки на входе: обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений;
- ошибки на выходе: обрыв контура регулирования.

В случае появления ошибок прибор переходит в режим **Авария** (мигает светодиод СТ1 (СТ2)). Внутренние ошибки и ошибки на входе выводятся на ЦИ. Ошибка обрыв или «залипания» контура регулирования сигнализируется светодиодом СТ1(СТ2).

Любой тип аварии приводит к остановке регулирования. Каждый канал отключается независимо друг от друга (только если данные с другого аварийного входа не участвуют в вычислении для ЛУ).

Авария снимается одним из следующих способов:

- путем перевода прибора в режим **Стоп** или режим **ручного регулирования** и повторным запуском в режим **автоматического регулирования**;
- автоматически при восстановлении показаний датчиков.

6.2 Управление и индикация

На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления:

- два четырехразрядных семисегментных индикатора (ЦИ);
- семь (для модификаций без RS-485) или восемь (для модификаций с RS-485) светодиодов;
- четыре кнопки управления.

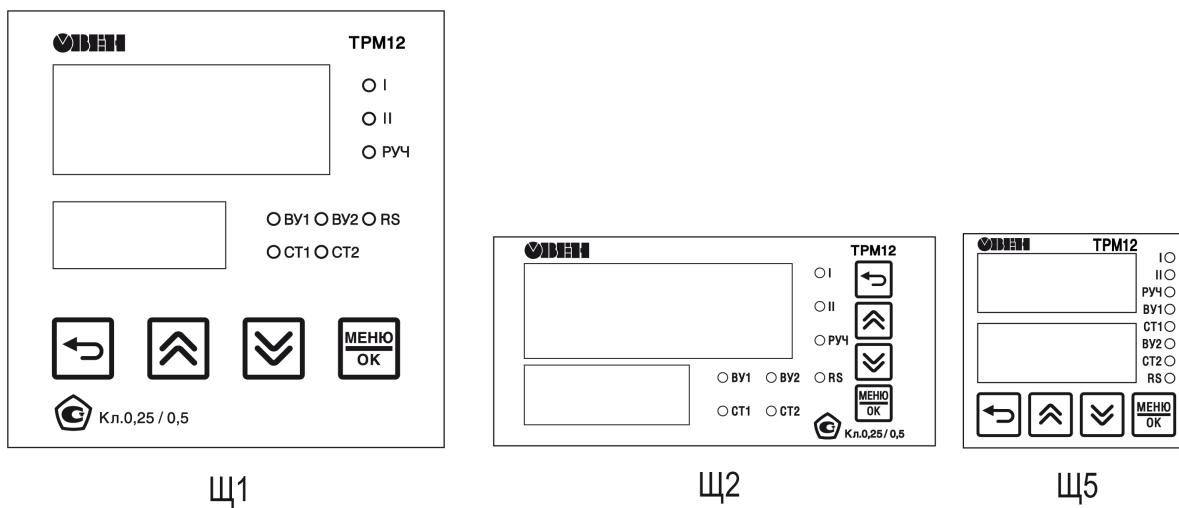


Рисунок 6.2 – Лицевая панель

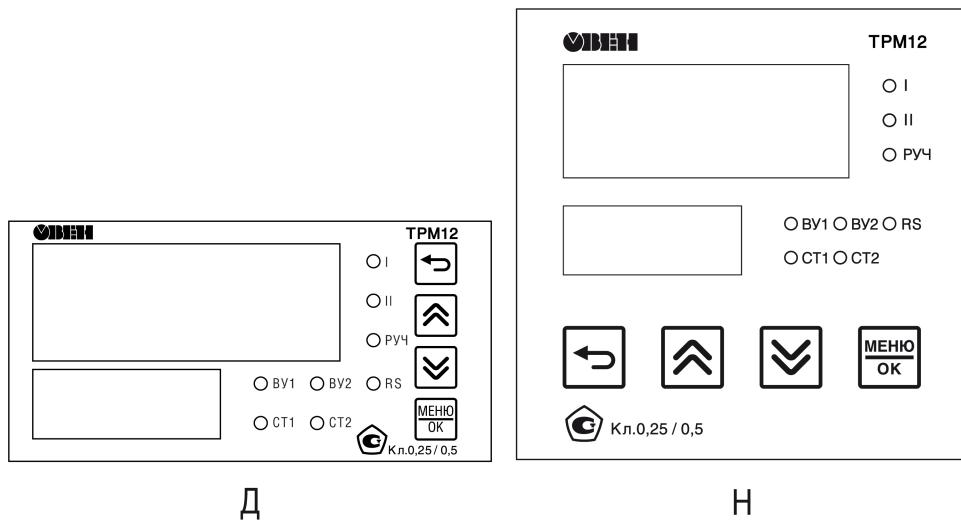


Рисунок 6.3 – Лицевая панель корпусов Д и Н

Цифровые индикаторы

Выводимую на ЦИ информацию можно настроить (см. раздел 7.7).

В приборе доступно до шести настраиваемых экранов (совокупность информации верхнего и нижнего ЦИ).

Таблица 6.2 – Отображаемая информация на ЦИ

Состояние прибора	Отображаемая информация (для настроек по умолчанию)	
	Верхний ЦИ	Нижний ЦИ
Загрузка*	Наименование прибора	Версия встроенного ПО
Регулирование	Текущее значение измеряемой величины	Значение уставки
Меню	Название параметра настройки	Значение параметра настройки
	Название группы параметров	Надпись «Ени»
Авария	Обозначение ошибки выбранного измерительного канала (см. таблицу 6.3)	



ПРИМЕЧАНИЕ

* После подачи питания, на лицевой панели прибора светятся все индикаторы. Потом на ЦИ появляется справочная информация, указанная в строке «Загрузка».

Таблица 6.3 – Индикация аварийных ситуаций

Текст на ЦИ	Описание
ДГЛ.Н	Датчик КХС превысил верхнюю границу измерения (+105 °C)
ДГЛ.Л	Датчик КХС превысил нижнюю границу измерения (минус 50 °C)
НННН	Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела
ЛЛЛЛ	Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела Обрыв линии связи с датчиком
Н ,	Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела индикации
Ло	Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела индикации
I - - I	Обрыв датчика
F.Err	Ошибка вычисления математической функции

Светодиоды**Таблица 6.4 – Назначение светодиодов**

Светодиод	Состояние	Значение
I	Светит	На ЦИ отображается значение Входа 1 (в т. ч. аварийное значение) или выполняется настройка параметра, относящегося к каналу 1 (Вход 1 или ВУ1)
	Мигает	Ошибка на Входе 1 (обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений), значение Входа 1 не отображается на ЦИ
	Не светит	На ЦИ не отображается значение Входа 1 и нет ошибки на Входе 1
II	Светит	На ЦИ отображается значение Входа 2 (в т. ч. аварийное значение) или выполняется настройка параметра, относящегося к каналу 2 (Вход 2 или ВУ2)
	Мигает	Ошибка на Входе 2 (обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений), значение Входа 2 не отображается на ЦИ
	Не светит	На ЦИ не отображается значение Входа 2 и нет ошибки на Входе 2
РУЧ	Светит	Режим ручного регулирования выходной мощности
	Не светит	Режим автоматического регулирования или режим Стоп
ВУ1	Светит	Дискретное ВУ: ВУ1 замкнут. Аналоговое ВУ: максимальное значение выхода ЦАП
	Мигает	Аналоговое ВУ: частота мигания пропорциональна выходному сигналу
	Не светит	Дискретное ВУ: ВУ1 разомкнут. Аналоговое ВУ: минимальное значение выхода ЦАП
ВУ2	Светит	Дискретное ВУ: ВУ2 замкнут. Аналоговое ВУ: максимальное значение выхода ЦАП
	Мигает	Аналоговое ВУ: частота мигания пропорциональна выходному сигналу
	Не светит	Дискретное ВУ: ВУ2 разомкнут. Аналоговое ВУ: минимальное значение выхода ЦАП
RS	Не светит	Нет обмена данными по интерфейсу RS-485
	Светит (10 с)	Обнаружены данные по интерфейсу RS-485
	Мигает	Обнаружен пакет, предназначенный для данного устройства
СТ1	Светит	Канал 1: режим автоматического регулирования
	Не светит	Канал 1: режим ручного регулирования выходной мощности или режим Стоп
	Мигает	Канал 1 перешел из режима автоматического регулирования в режим Авария по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения
	Мигает (дважды)	Канал 1 перешел из режима автоматического регулирования в режим Авария по причине обрыва или «залипания» контура регулирования
СТ2	Светит	Канал 2: режим автоматического регулирования
	Не светит	Канал 2: режим ручного регулирования выходной мощности или режим Стоп
	Мигает	Канал 2 перешел из режима автоматического регулирования в режим Авария по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения
	Мигает (дважды)	Канал 2 перешел из режима автоматического регулирования в режим Авария по причине обрыва или «залипания» контура регулирования

Кнопки управления**Таблица 6.5 – Назначение кнопок**

Кнопка	Состояние ЦИ	Тип нажатия	Назначение
	Работа	Удержание более 2 с	Вход в меню выбора режима работы: • <i>up</i> – автоматическое регулирование ; • <i>down</i> – ручное регулирование ; • <i>Stop</i> – Стоп

Продолжение таблицы 6.5

Кнопка	Состояние ЦИ	Тип нажатия	Назначение
	Меню	Однократное нажатие	Возврат на основной экран или к предыдущему уровню меню. Отмена изменения значения параметра и возврат исходного значения
	Работа	Удержание	Отображение конфигурации текущего экрана
 или 	Работа	Однократное нажатие	Переключение экранов
		Меню	Однократное нажатие Удержание
	Работа	Удержание более 3 с	Переход в меню
		Однократное нажатие	Переход к изменению уставки или выходной мощности
	Меню	Однократное нажатие	Переход в пункт меню. Переход к редактированию параметра. Сохранение измененного значения параметра в память прибора

Продолжение таблицы 6.5

Кнопка	Состояние ЦИ	Тип нажатия	Назначение
Комбинации кнопок для входа в специальные режимы			
	Работа	Удержание более 2 с	Переход к настройкам защиты параметров $5C_{r,t}$ (см. раздел 7.11)
	Работа	Удержание более 2 с	Сброс до заводских настроек. Перед нажатием следует установить перемычку (см. раздел 7.12)

6.3 Включение и работа

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

В случае изменения температуры окружающего воздуха с низкой на высокую в приборе возможно образование конденсата. Чтобы избежать выхода прибора из строя рекомендуется выдержать прибор в выключенном состоянии не менее 1 часа.

Во время включения прибора выполняется проверка светодиодов (все светодиоды светятся 2 секунды).

После проверки на верхнем индикаторе отобразится измеренная величина с датчика, на нижнем – значение уставки для ЛУ1 (для значения параметра $5C_{r,t}$ по умолчанию).

Кнопками или переключаются экраны. Экраны настраиваются в параметрах $5C_{r,t}$... $5C_{r,B}$ (см. раздел 7.7). Экраны можно включать и выключать. Выключенные экраны не отображаются. По умолчанию включен экран $5C_{r,t}$.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Экран $5C_{r,t}$ выключить нельзя.

Для выбора режима работы следует:

- Нажать и удерживать (2 секунды) кнопку на любом экране.
- Выбрать режим кнопками и .
- Подтвердить выбор кнопкой .

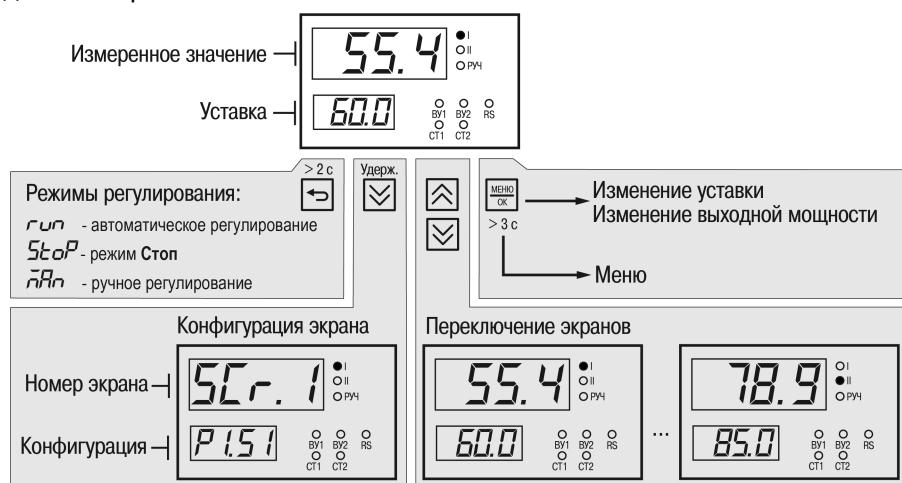


Рисунок 6.4 – Схема переходов с главного экрана

7 Настройка

7.1 Настройка параметров

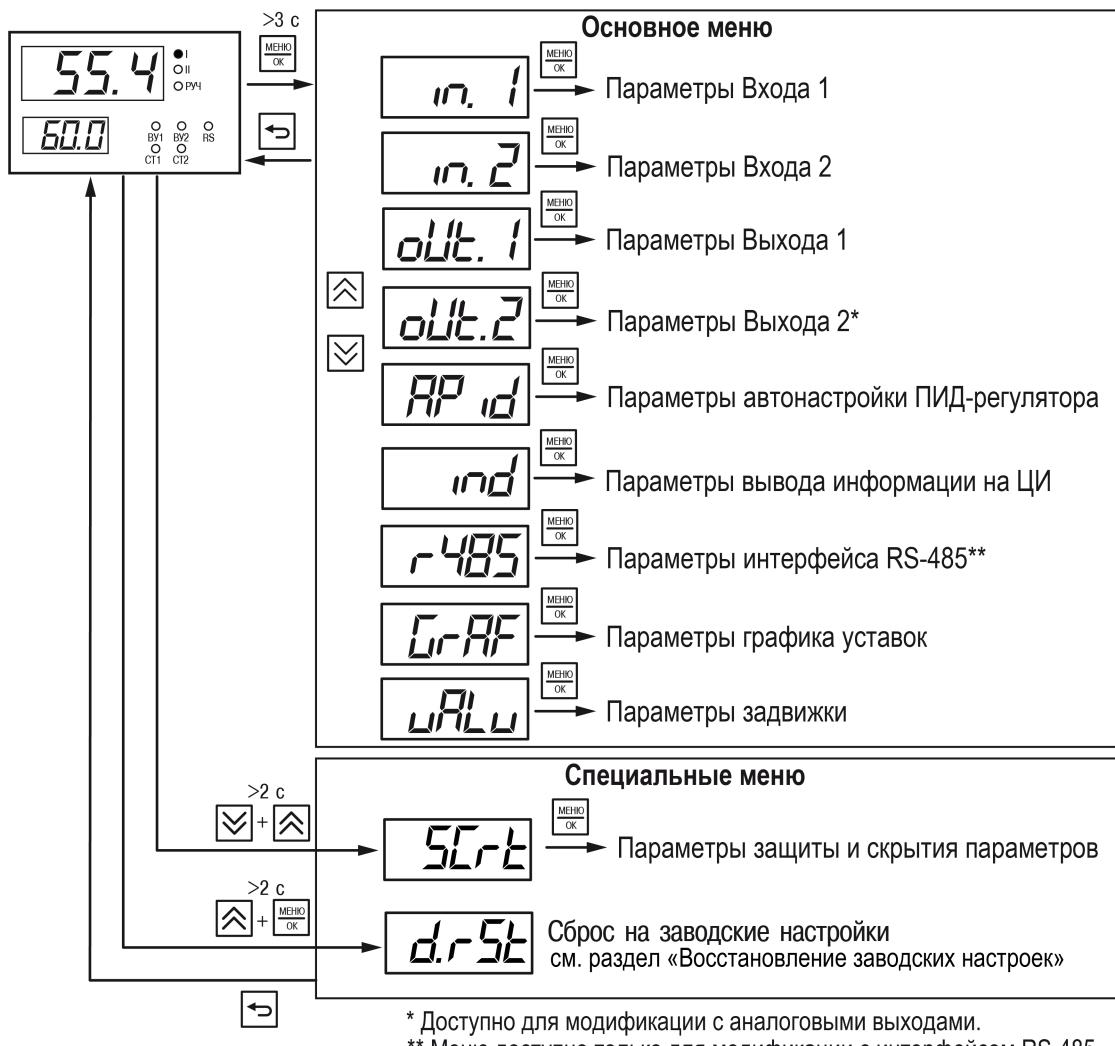


Рисунок 7.1 – Структура меню

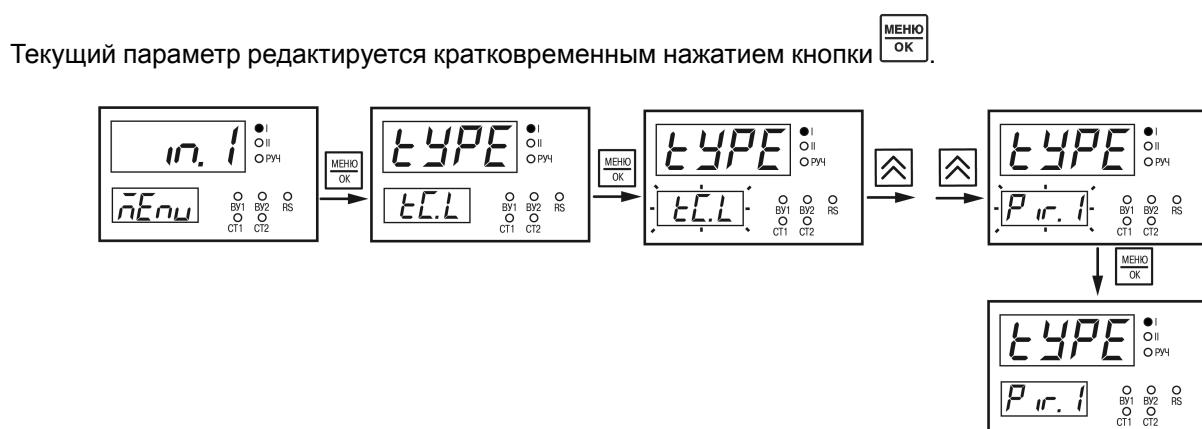


Рисунок 7.2 – Пример настройки параметра

Модификации прибора с интерфейсом RS-485 можно настроить с ПК при помощи [Owen Configurator](#). Для настройки следует использовать версию Owen Configurator не ниже **1.23.115**.

Для подключения к прибору следует указать:

- Номер СОМ-порта к которому подключен прибор через преобразователь АС4–М.
- Протокол — **Modbus RTU**.


3. Скорость — **9600**.
4. Из выпадающего списка **Устройства** в категории **Регуляторы** выбрать модель прибора.

7.2 Настройка входов

7.2.1 Настройка входа 1

Параметры для входа 1 (меню **1п 1**) представлены в [таблице 7.1](#).

Таблица 7.1 – Параметры входов

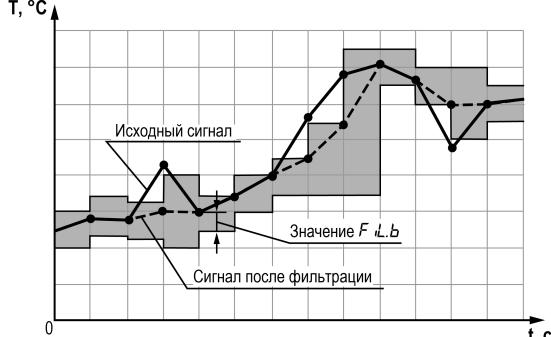Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
<i>TYPE</i>	<i>oFF</i>	<i>EL</i>	Тип датчика. Типы датчиков см. в приложении А
	Типы датчиков		
<i>F IL.b*</i>	<i>oFF</i> Delta-Sens**	1	<p>Полоса фильтра. Позволяет отфильтровать единичные помехи. Полоса фильтра задается в единицах измеряемой величины.</p> <p>T_i – измеренное абсолютное значение сигнала. T_{i-1} – предыдущее абсолютное значение сигнала.</p> <p>Если $T_i > T_{i-1} \pm F_{IL.b}$, то T_i присваивается значение $T_{i-1} \pm F_{IL.b}$ (в зависимости от движения значения вверх или вниз) и $F_{IL.b} = 2 * F_{IL.b}$ (значение полосы фильтра удваивается).</p> <p>Если значение $T_i < T_{i-1} \pm F_{IL.b}$, то значение $F_{IL.b}$ возвращается на первоначальное.</p> <p>Малая ширина полосы фильтра приводит к замедлению реакции на быстрое изменение входной величины. При низком уровне помех или при работе с быстро меняющимися процессами рекомендуется увеличить значение параметра $F_{IL.b}$ или отключить действие полосы фильтра, установив значение $F_{IL.b} = oFF$. В случае высокого уровня помех следует уменьшить значение параметра для устранения их влияния на работу прибора.</p> 

Продолжение таблицы 7.1

Пара-метр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
$F_{iL.t}$	OFF	Постоянная времени фильтра (t_ϕ). Интервал, в течение которого сигнал достигает 0,63 от значения каждого измерения T_i . Значение сигнала рассчитывается по формуле: $T_i = T_{i-t\phi} + (T_i - T_{i-t\phi}) * 0,63$.	Уменьшение значения $F_{iL.t}$ приводит к ускорению реакции на скачкообразные изменения температуры, но снижает помехозащищенность. Увеличение $F_{iL.t}$ повышает инерционность и подавляет шумы.
	1...999		
	10		



Продолжение таблицы 7.1

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
<i>dPc</i>	0	1	Положение десятичной точки. Количество знаков после запятой, которое будет выводиться на ЦИ. Значение <i>Auto</i> – положение точки автоматически выбирается для отображения максимального возможного количества разрядов. Если значение не может быть отображено на ЦИ, то на ЦИ будут выведены сообщения об ошибках <i>H</i> , или <i>Lo</i> .
	1		
	2		
	3		
	<i>Auto</i>		
<i>ind.L*</i>	– 1999...99- 99	0.0	Параметры для приведения индикации измеренных значений тока и напряжения к значению физической величины. Параметры настраиваются для сигналов 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА, –50...+50 мВ, 0...1 В. Для других типов датчиков данные параметры скрыты.
<i>ind.H*</i>	– 1999...99- 99	100.- 0	<i>ind.L</i> – индикация при минимальном значении сигнала (0 мА, 4 мА, –50 мВ, 0 В). <i>ind.H</i> – индикация при максимальном значении сигнала (5 мА, 20 мА, 50 мВ, 1 В). Все остальные промежуточные значения индикации располагаются линейно и высчитываются прибором по формуле: $T = ind.L + I_x * (ind.H - ind.L)$, где I_x – значение сигнала с датчика в относительных единицах диапазона от 0,000 до 1,000. Пример. Используется датчик с выходным током 4...20 мА, контролирующий давление в диапазоне 0...25 атм. В параметре <i>ind.L</i> задается значение 0.00, а в параметре <i>ind.H</i> значение 25.00. Теперь значения будут отображаться в атмосферах.
<i>FunC</i>	<i>off</i>	Математические функции	
		<i>off</i> – математические функции не используются	
		<i>Sqr</i> – вычисление квадратного корня из текущего значения:	
		$T = \sqrt{T}$ (7.1)	
		<i>Sum</i> – взвешенная сумма значений двух каналов:	
		$T = CF.1 \cdot T_1 + CF.2 \cdot T_2$ (7.2)	
		ПРИМЕЧАНИЕ <i>i</i> Если $CF1$ и $CF2 > 1$, то расчет формул <i>Sum</i> , <i>dIFF</i> , <i>RSum</i> и <i>SQR</i> производится отдельно для каждого канала.	
<i>dIFF</i>	<i>off</i>	<i>dIFF</i> – взвешенная разность значений двух каналов:	
		$T = CF.1 \cdot T_1 - CF.2 \cdot T_2$ (7.3)	
<i>RSum</i>	<i>off</i>	<i>RSum</i> – средневзвешенная сумма значений двух каналов:	
		$T = \frac{CF.1 \cdot T_1 + CF.2 \cdot T_2}{2}$ (7.4)	

Продолжение таблицы 7.1

Пара- метр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
	595n		<p>595n – квадратный корень из средневзвешенной суммы значений двух каналов:</p> $T = \sqrt{\frac{CF.1 \cdot T_1 + CF.2 \cdot T_2}{2}} \quad (7.5)$ <p>где Т – результат вычисления функции; $CF.1$ и $CF.2$ – дополнительные коэффициенты для расчета значений, которые вводятся в настройках прибора; T_1 и T_2 – сигналы на входах 1 и 2 соответственно</p>
CF.1	– 100.0...1- 00.0	1.0	Коэффициенты для расчета значений по математическим функциям. Параметры доступны, если в параметре $FunC$ установлено одно из следующих значений: 5un, dFF, R5un и 595n
CF.2	– 100.0...1- 00.0	1.0	
Corr* Cor. 1* Cor. 2* Cor. 3*	dFF Sens- Min... Sens- Max**	dFF	<p>Подменю</p> <p>Параметры коррекции графика измерителя.</p> <p>Используются для компенсации погрешности подключенных датчиков или компенсации сопротивления проводов (для подключения ТС по двухпроводной схеме), когда есть возможность определить с помощью дополнительного оборудования точное значение измеренного сигнала, тем самым скорректировать показания прибора.</p> <p>Методика коррекции приведена в разделе 7.2.1.1.</p>

Продолжение таблицы 7.1

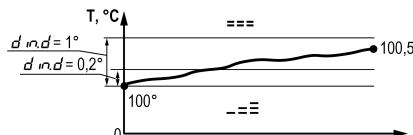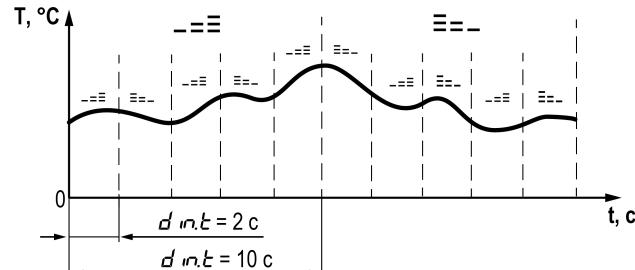Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание						
	(1)	(2)							
$d\text{in}\cdot t$	0...30	10	Параметры функции отслеживания динамики изменения входного сигнала. $d\text{in}\cdot t$ – период анализа динамики изменения сигнала. $d\text{in}\cdot d$ – дельта динамики сигнала.						
$d\text{in}\cdot d$	0.2... Delta-Sens**		За заданный период ($d\text{in}\cdot t$) анализируется динамика изменения сигнала. Прибор вычитает из текущего измеренного значения предыдущее и добавляет разницу к накопительному буферу. После накопления буфера за период $d\text{in}\cdot t$ производится сравнение его содержимого со значением дельты динамики сигнала $d\text{in}\cdot d$ по модулю.						
	0.2		 <p>Буфер скользящий, т. е. в последующую секунду появляется новое значение, а последнее значение исключается из буфера. Затем динамика перерасчитывается.</p>  <p>Если текущее значение буфера меньше $d\text{in}\cdot d$, то динамика сигнала определяется как «без изменений». Если текущее значение буфера больше $d\text{in}\cdot d$, то динамика определяется по знаку буфера (положительное значение – возрастает, отрицательное – убывает). При выборе параметра $d\text{in}\cdot 1$ или $d\text{in}\cdot 2$ (для 1-го или 2-го входа соответственно) в параметре $5\text{C}\bar{r}\bar{c}$ (меню $\text{in}\cdot d$) на нижнем индикаторе будет отображаться динамика измеряемой величины на соответствующем входе.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>Убывает</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Возрастает</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Без изменений</td> </tr> </table>		Убывает		Возрастает		Без изменений
	Убывает								
	Возрастает								
	Без изменений								
$b\bar{A}rr$	oFF on	oFF	<p>Подключение барьера искрозащиты.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ Параметр $b\bar{A}rr$ доступен только для датчиков типа ТС.</p> <p>Для работы с ТС, подключенными через барьер искрозащиты, следует присвоить значение on. Диапазон измерений входного сопротивления будет расширен, чтобы скомпенсировать проходное сопротивление барьера искрозащиты. Для сохранения точности измерений рекомендуется выполнить процедуру корректировки в соответствии с компенсацией сопротивления соединительных проводов для трехпроводной линии.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ При $b\bar{A}rr = on$ дополнительная приведенная погрешность составляет не более 0.5 %. Величина дополнительной приведенной погрешности определяется типом и характеристиками используемого барьера искрозащиты.</p>						
i	ПРИМЕЧАНИЕ * Положение десятичной точки определяется параметром $dP\bar{L}$. ** SensMin – нижняя граница измерения датчика, SensMax – верхняя граница измерения датчика, DeltaSens – диапазон измерения датчика.								

7.2.1.1 Коррекция показаний прибора

Для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами, измеренное прибором значение можно скорректировать.

График НСХ корректируется в зависимости от количества заданных точек. В случае установки одной точки весь график будет смещен вверх или вниз на заданную величину. В случае установки двух или трех точек график будет строиться по сплайнам между двумя ближайшими точками, определяющими абсолютное смещение или наклон (см. [рисунок 7.3](#)).

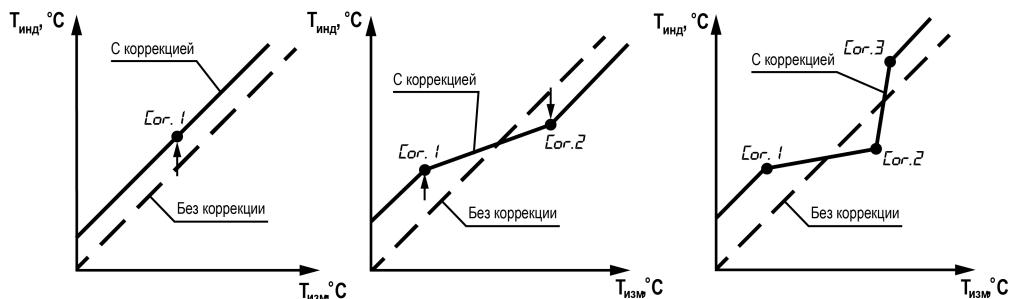


Рисунок 7.3 – Коррекция графика измерителя: $T_{изм}$ — измеряемая температура, $T_{инд}$ — температура, отображаемая на ЦИ

Для коррекции показаний прибора следует:

- Выбрать один из параметров $Cor. 1$, $Cor. 2$ и $Cor. 3$ и нажать кнопку . Запустится процесс корректировки.
На нижнем ЦИ выводится измеренная температура, вычисленная в соответствии с НСХ используемого датчика (значение мигает), на верхнем ЦИ – номер точки коррекции.
- Подстроить кнопками и значение температуры на нижнем ЦИ до соответствия подключенной образцовой мере входного сигнала (магазин сопротивления, калибратор напряжения, тока и пр.), либо показаниям контрольного прибора.
- После установки скорректированного значения требуется нажать кнопку для фиксации показаний. На нижнем ЦИ будет зафиксировано скорректированное значение и индикатор перестанет мигать.

Кратковременное нажатие на кнопку отобразит на верхнем ЦИ значение смещения.

При длительном удержании (3 секунды) кнопки происходит запрос на удаление точки корректировки. На нижнем ЦИ мигает значение $E\bar{r}5$.

В случае нажатия кнопки точка корректировки удаляется и на ЦИ отображается oFF .

В случае нажатия кнопки процесс удаления параметра отменяется.



ПРИМЕЧАНИЕ

В случае изменения типа датчика параметры коррекции сохраняются. Для нового датчика следует удалить точки коррекции или провести корректировку заново.

7.2.2 Настройка входа 2


Параметры для входа 2 (меню $\langle n^2 \rangle$) представлены в [таблице 7.2](#).

Таблица 7.2 – Параметры входов

Пара-метр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
ΣDPE	oFF	oFF	Тип датчика. Типы датчиков см. в приложении А

Продолжение таблицы 7.2

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
Типы датчиков	дискретный		
	дискретный		Дискретный вход Переход из режима автоматического регулирования в режим Стоп . Замкнутое состояние кнопки соответствует переходу в режим ручного регулирования
	дискретный		Дискретный вход Переход из режима автоматического регулирования в режим ручного регулирования . Замкнутое состояние кнопки соответствует переходу в режим ручного регулирования
	Резистивный		Резистивный датчик положения задвижки
	Токовый		Токовый датчик положения задвижки
$F_{L.b}^*$	оFF		Полоса фильтра. Позволяет отфильтровать единичные помехи. Полоса фильтра задается в единицах измеряемой величины. T_i – измеренное абсолютное значение сигнала. T_{i-1} – предыдущее абсолютное значение сигнала.
	Delta-Sens**	1	Если $T_i > T_{i-1} \pm F_{L.b}$, то T_i присваивается значение $T_{i-1} \pm F_{L.b}$ (в зависимости от движения значения вверх или вниз) и $F_{L.b} = 2 * F_{L.b}$ (значение полосы фильтра удваивается). Если значение $T_i < T_{i-1} \pm F_{L.b}$, то значение $F_{L.b}$ возвращается на первоначальное. Малая ширина полосы фильтра приводит к замедлению реакции на быстрое изменение входной величины. При низком уровне помех или при работе с быстро меняющимися процессами рекомендуется увеличить значение параметра $F_{L.b}$ или отключить действие полосы фильтра, установив значение $F_{L.b} = оFF$. В случае высокого уровня помех следует уменьшить значение параметра для устранения их влияния на работу прибора.

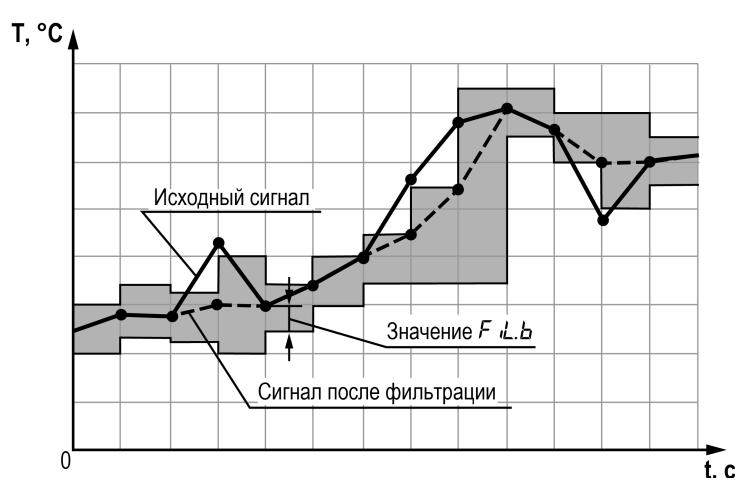

Продолжение таблицы 7.2

Пара-метр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
$F_{iL.t}$	off 1...999	10	<p>Постоянная времени фильтра (t_ϕ). Интервал, в течение которого сигнал достигает 0,63 от значения каждого измерения T_i. Значение сигнала рассчитывается по формуле: $T_i = T_{i-t\phi} + (T_i - T_{i-t\phi}) * 0,63$.</p> <p>Уменьшение значения $F_{iL.t}$ приводит к ускорению реакции на скачкообразные изменения температуры, но снижает помехозащищенность. Увеличение $F_{iL.t}$ повышает инерционность и подавляет шумы.</p>

Продолжение таблицы 7.2

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
<i>dPc</i>	0	1	Положение десятичной точки. Количество знаков после запятой, которое будет выводиться на ЦИ. Значение <i>Auto</i> – положение точки автоматически выбирается для отображения максимального возможного количества разрядов. Если значение не может быть отображено на ЦИ, то на ЦИ будут выведены сообщения об ошибках <i>H</i> , или <i>Lo</i> .
	1		
	2		
	3		
	<i>Auto</i>		
<i>ind.L</i>	– 1999...99- 99	0.0	Параметры для приведения индикации измеренных значений тока и напряжения к значению физической величины. Параметры настраиваются для сигналов 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА, –50...+50 мВ, 0...1 В. Для других типов датчиков данные параметры скрыты.
<i>ind.H</i>	– 1999...99- 99	100.- 0	<i>ind.L</i> – индикация при минимальном значении сигнала (0 мА, 4 мА, –50 мВ, 0 В). <i>ind.H</i> – индикация при максимальном значении сигнала (5 мА, 20 мА, 50 мВ, 1 В). Все остальные промежуточные значения индикации располагаются линейно и высчитываются прибором по формуле: $T = ind.L + I_x * (ind.H - ind.L)$, где I_x – значение сигнала с датчика в относительных единицах диапазона от 0,000 до 1,000. Пример. Используется датчик с выходным током 4...20 мА, контролирующий давление в диапазоне 0...25 атм. В параметре <i>ind.L</i> задается значение 0.00, а в параметре <i>ind.H</i> значение 25.00. Теперь значения будут отображаться в атмосферах.
<i>FunC</i>	<i>off</i>		Математические функции
			<i>off</i> – математические функции не используются
			<i>Sqr</i> – вычисление квадратного корня из текущего значения: $T = \sqrt{T} \quad (7.6)$
			<i>Sgn</i> – взвешенная сумма значений двух каналов: $T = CF.1 \cdot T_1 + CF.2 \cdot T_2 \quad (7.7)$
			ПРИМЕЧАНИЕ Если $CF1$ и $CF2 > 1$, то расчет формул <i>Sgn</i> , <i>dIFF</i> , <i>ASgn</i> и <i>SqSgn</i> производится отдельно для каждого канала.
<i>dIFF</i>	<i>off</i>		<i>dIFF</i> – взвешенная разность значений двух каналов: $T = CF.1 \cdot T_1 - CF.2 \cdot T_2 \quad (7.8)$

Продолжение таблицы 7.2

Пара- метр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
	$\bar{R5u\bar{n}}$		$\bar{R5u\bar{n}}$ – средневзвешенная сумма значений двух каналов: $T = \frac{CF.1 \cdot T_1 + CF.2 \cdot T_2}{2} \quad (7.9)$
	$\sqrt{595\bar{n}}$		$\sqrt{595\bar{n}}$ – квадратный корень из средневзвешенной суммы значений двух каналов: $T = \sqrt{\frac{CF.1 \cdot T_1 + CF.2 \cdot T_2}{2}} \quad (7.1-0)$ где Т – результат вычисления функции; $CF.1$ и $CF.2$ – дополнительные коэффициенты для расчета значений, которые вводятся в настройках прибора; T_1 и T_2 – сигналы на входах 1 и 2 соответственно
$CF.1$	– 100.0...1- 00.0	1.0	Коэффициенты для расчета значений по математическим функциям. Параметры доступны, если в параметре $Fun\bar{C}$ установлено одно из следующих значений: $5u\bar{n}$, $d\bar{FF}$, $R5u\bar{n}$ и $\sqrt{595\bar{n}}$
$CF.2$	– 100.0...1- 00.0	1.0	
$Corr^*$ $Cor.1^*$ $Cor.2^*$ $Cor.3^*$	$d\bar{FF}$ Sens- Min... Sens- Max**	$d\bar{FF}$	Подменю Параметры коррекции графика измерителя. Используются для компенсации погрешности подключенных датчиков или компенсации сопротивления проводов (для подключения ТС по двухпроводной схеме), когда есть возможность определить с помощью дополнительного оборудования точное значение измеренного сигнала, тем самым скорректировать показания прибора. Методика коррекции приведена в разделе 7.2.1.1.

Продолжение таблицы 7.2

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание						
	(1)	(2)							
$d_{in.t}$	0...30	10	Параметры функции отслеживания динамики изменения входного сигнала. $d_{in.t}$ – период анализа динамики изменения сигнала. $d_{in.d}$ – дельта динамики сигнала.						
$d_{in.d}$	0.2... Delta-Sens**		<p>За заданный период ($d_{in.t}$) анализируется динамика изменения сигнала. Прибор вычитает из текущего измеренного значения предыдущее и добавляет разницу к накопительному буферу. После накопления буфера за период $d_{in.t}$ производится сравнение его содержимого со значением дельты динамики сигнала $d_{in.d}$ по модулю.</p> <p>Буфер скользящий, т. е. в последующую секунду появляется новое значение, а последнее значение исключается из буфера. Затем динамика перерасчитывается.</p> <p>Если текущее значение буфера меньше $d_{in.d}$, то динамика сигнала определяется как «без изменений». Если текущее значение буфера больше $d_{in.d}$, то динамика определяется по знаку буфера (положительное значение – возрастает, отрицательное – убывает). При выборе параметра $d_{in.1}$ или $d_{in.2}$ (для 1-го или 2-го входа соответственно) в параметре 5Гц (меню $\text{in}d$) на нижнем индикаторе будет отображаться динамика измеряемой величины на соответствующем входе.</p> <table border="1"> <tr> <td>— - -</td> <td>Убывает</td> </tr> <tr> <td>- - - -</td> <td>Возрастает</td> </tr> <tr> <td>- - - - -</td> <td>Без изменений</td> </tr> </table>	— - -	Убывает	- - - -	Возрастает	- - - - -	Без изменений
— - -	Убывает								
- - - -	Возрастает								
- - - - -	Без изменений								

Продолжение таблицы 7.2

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
<i>bArr</i>	<i>off</i>	<i>off</i>	Подключение барьера искрозащиты.
	<i>on</i>		<p>ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>i Параметр <i>bArr</i> доступен только для датчиков типа ТС.</p> <p>Для работы с ТС, подключенными через барьер искрозащиты, следует присвоить значение <i>on</i>. Диапазон измерений входного сопротивления будет расширен, чтобы скомпенсировать проходное сопротивление барьера искрозащиты. Для сохранения точности измерений рекомендуется выполнить процедуру корректировки в соответствии с компенсацией сопротивления соединительных проводов для трехпроводной линии.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>i При <i>bArr = on</i> дополнительная приведенная погрешность составляет не более 0.5 %. Величина дополнительной приведенной погрешности определяется типом и характеристиками используемого барьера искрозащиты.</p>
ПРИМЕЧАНИЕ			<p>* Положение десятичной точки определяется параметром <i>dPc</i>.</p> <p>** SensMin – нижняя граница измерения датчика, SensMax – верхняя граница измерения датчика, DeltaSens – диапазон измерения датчика.</p>

7.3 Настройка ВУ1

7.3.1 Настройка дискретного ВУ1

Параметры ВУ дискретного типа (меню *disC*) представлены в [таблице 7.3](#).

Таблица 7.3 – Параметры ВУ дискретного типа

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
<i>LoLd</i>	<i>off</i>	<i>HP id</i>	Тип логики работы ЛУ
			Регулятор отключен. ВУ в безопасном состоянии
			ПИД-регулятор «нагреватель»
			ПИД-регулятор «холодильник»
<i>SP*</i>	<i>SP.Lo...</i> <i>SP.H</i> ,	30.0	Уставка регулятора. Требуемое значение регулируемой величины, которое должен поддерживать регулятор.
			<p>ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>i Положение десятичной точки определяется параметром <i>dPc</i>.</p>
<i>SP.Lo*</i>	<i>Sens-Min**...SP.H</i> ,	199.-9	Нижняя и верхняя границы для выбора диапазона значений параметра уставки (<i>SP</i>). Границы задаются в размерности параметра уставки.
<i>SP.H*</i>	<i>SP.Lo...</i> <i>Sens-Max**</i>	999.-9	При изменении параметров <i>SP.Lo</i> и <i>SP.H</i> , их значения ограничиваются диапазоном измерения текущего датчика на соответствующем входе
			<p>ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>i Не меняются при смене типа датчика</p>
<i>P_id.P</i>	0.001.. Delta-Sens**	10.0	Полоса пропорциональности ПИД-регулятора. Значения устанавливаются в единицах измерения с учетом положения десятичной точки.
<i>P_id.i</i>	0..3999 с	10.0	Интегральная постоянная ПИД-регулятора. Если установлено значение 0, то в регуляторе отключается действие интегральной составляющей.

Продолжение таблицы 7.3

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
$P_{id.d}$	0..3999 с	10.0	Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора
USP^*	OFF... Delta-Sens**	OFF	<p>Скорость изменения уставки ПИД-регулятора.</p> <p>Скорость изменения уставки используется для сглаживания перехода с текущего значения уставки на заданное.</p> <p>При изменении уставки ПИД-регулятор должен использовать уставку по формуле:</p> $SP_{текущ} = SP_{пред} + USP \text{ в течение минуты.}$ <p>Где $SP_{текущ}$ – текущее значение уставки, $SP_{пред}$ – предыдущее значение уставки.</p> <p>Увеличение (уменьшение) уставки происходит до тех пор, пока $SP_{текущ}$ не станет равной SP.</p> <p>При включении прибора или переходе из режима Стоп или ручного регулирования в режим автоматического регулирования в качестве начального значения $SP_{пред}$ используется текущее значение на входе 1.</p> <p>Значение OFF – нет ограничения по скорости</p>
$d.bnd^*$	0... Delta-Sens**	0	<p>Зона нечувствительности ПИД-регулятора.</p> <p>Значения задаются в единицах измерения с учетом положения десятичной точки.</p> <p>Если измеренный сигнал находится внутри диапазона $SP \pm d.bnd$, то ПИД-регулятор не будет изменять выходную мощность до тех пор, пока регулируемая величина не выйдет из этой зоны</p>
$db.d$	0.02...9.9-9 с	0.02	<p>Минимальный ход задвижки (для дискретного ВУ)</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ В режиме ручного регулирования значение $db.d$ игнорируется при управлении задвижками.</p> <p>Выходной сигнал подается на исполнительный механизм тогда, когда рассчитанная длительность импульса включения(выключения) больше или равна $db.d$. Не выданные воздействия накапливаются до достижения $db.d$.</p> <p>Параметр относится как ко времени включения, так и ко времени выключения ВУ.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ В режиме ручного регулирования нельзя выдать управляющее воздействие меньше, чем $db.d$.</p>
$Erg.U$	on off	off	<p>Состояние дискретной задвижки при возникновении аварии.</p> <p>on – Открыта.</p> <p>off – Закрыта.</p> <p>При возникновении аварии прибор включает управление задвижкой в зависимости от параметра $Erg.U$ на открытие или закрытие.</p> <p>Действие ВУ на задвижку постоянное вне зависимости от времени хода или показаний датчика положения (в т.ч. после перезагрузки прибора).</p> <p>Состояние ВУ сбрасывается в 0 только после устранения неисправности.</p>
$Stp.U$	on off	0.0	<p>Состояние дискретной задвижки в режиме Стоп.</p> <p>on – Открыта.</p> <p>off – закрыта.</p> <p>При переводе в режим Стоп прибор включает управление задвижкой в зависимости от параметра $Stp.U$ на открытие или закрытие.</p> <p>Действие ВУ на задвижку постоянное вне зависимости от времени хода или показаний датчика положения (в т.ч. после перезагрузки прибора).</p> <p>Состояние ВУ сбрасывается в 0 только при переводе прибора в режим ручного регулирования или автоматического регулирования.</p>
$Lbr.t$	off 1...9999 с	off	<p>Функция диагностики обрыва контура регулирования. Описание работы функции см. раздел 7.5.</p> <p>$Lbr.t$ – время диагностики обрыва контура.</p>
$Lbr.b^*$	0... Delta-Sens**	10	<p>При значении $Lbr.t = off$ функция диагностики обрыва контура регулирования выключена.</p> <p>$Lbr.b$ – ширина зоны диагностики обрыва контура.</p> <p>Параметр появляется, если $Lbr.t$ отлично от off</p>

Продолжение таблицы 7.3

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
<i>R.rEC</i>	<i>oFF</i> 1...999 с	<i>oFF</i>	Автоматическое восстановление процесса регулирования после ошибки на соответствующем входе. Если в режиме автоматического регулирования произошла аварийная остановка по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения, то при восстановлении измерения процесс регулирования автоматически запускается через <i>R.rEC</i> секунд. Если <i>R.rEC</i> = <i>oFF</i> , то чтобы восстановить режим автоматического регулирования следует: 1. Перейти в режим ручного регулирования или режим Стоп . 2. Перейти в режим автоматического регулирования . ПРИМЕЧАНИЕ Автоматическое восстановление процесса регулирования не распространяется на обрыв контура регулирования. Обрыв контура регулирования требует ручного восстановления.
<i>bLL.P</i>	<i>oFF</i> <i>on</i>	<i>oFF</i>	Блокировка работы регулятора (ЛУ1) при обрыве датчика положения (на входе 2). <i>oFF</i> – не блокировать регулятор. <i>on</i> – блокировать регулятор. Автоматическое восстановление регулирования в соответствии с параметром <i>R.rEC</i> . ПРИМЕЧАНИЕ Параметр отображается, если параметр <i>ЕЧРЕ</i> (меню <i>ин2</i>) = <i>РоД.г</i> или <i>РоД.1</i> .
ПРИМЕЧАНИЕ			* Положение десятичной точки определяется параметром <i>dРL</i> . ** SensMin – нижняя граница измерения датчика, SensMax – верхняя граница измерения датчика, DeltaSens – диапазон измерения датчика.

7.3.2 Настройка аналогового ВУ1

Параметры ВУ аналогового типа (*аиС*) представлены в [таблице 7.4](#).

Таблица 7.4 – Параметры ВУ аналогового типа

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
<i>LoД.R</i>	<i>oFF</i>	<i>НР.цд</i>	Тип логики работы ЛУ Регулятор отключен
	<i>НР.цд</i>		ПИД-регулятор «нагреватель»
	<i>СР.цд</i>		ПИД-регулятор «холодильник»
<i>SP*</i>	<i>SP.Lo...</i> <i>SP.H</i> ,	30.0	Уставка регулятора. Требуемое значение регулируемой величины, которое должен поддерживать регулятор. ПРИМЕЧАНИЕ Положение десятичной точки определяется параметром <i>dРL</i> .
<i>SP.Lo*</i>	<i>Sens-Min**...</i> <i>SP.H</i> ,	–199.-9	Нижняя и верхняя границы для выбора диапазона значений параметра уставки (<i>SP</i>). Границы задаются в размерности параметра уставки.
<i>SP.H*</i>	<i>SP.Lo...</i> <i>Sens-Max**</i>	999.-9	При смене типа датчика значения могут измениться согласно его диапазону ПРИМЕЧАНИЕ Не меняются при смене типа датчика

Продолжение таблицы 7.4

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
$P_{id.P}$	0.001.. Delta-Sens**	10.0	Полоса пропорциональности ПИД-регулятора. Значения устанавливаются в единицах измерения с учетом положения десятичной точки.
$P_{id.I}$	0..3999 с	10.0	Интегральная постоянная ПИД-регулятора. Если установлено значение 0, то в регуляторе отключается действие интегральной составляющей.
$P_{id.D}$	0..3999 с	10.0	Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора
USP^*	OFF... Delta-Sens**	off	Скорость изменения уставки ПИД-регулятора. Скорость изменения уставки используется для сглаживания перехода с текущего значения уставки на заданное. При изменении уставки ПИД-регулятор должен использовать уставку по формуле: $SP_{текущ} = SP_{пред} + USP$ в течение минуты. Где $SP_{текущ}$ – текущее значение уставки, $SP_{пред}$ – предыдущее значение уставки. Увеличение (уменьшение) уставки происходит до тех пор, пока $SP_{текущ}$ не станет равной SP . При включении прибора или переходе из режима Стоп или ручного регулирования в режим автоматического регулирования в качестве начального значения $SP_{пред}$ используется текущее значение на входе 1. Значение off – нет ограничения по скорости
$d.bnd^*$	0... Delta-Sens**	0	Зона нечувствительности ПИД-регулятора. Значения задаются в единицах измерения с учетом положения десятичной точки. Если измеренный сигнал находится внутри диапазона $SP \pm d.bnd/2$, то ПИД-регулятор не будет изменять выходную мощность до тех пор, пока регулируемая величина не выйдет из этой зоны
$db.R$	0...100-%	0.0	Минимальное изменение аналогового ВУ или Минимальный ход задвижки (для аналогового ВУ) <div style="display: flex; align-items: center;">  ПРИМЕЧАНИЕ <p>В режиме ручного регулирования значение $db.R$ игнорируется при управлении задвижками.</p> </div> Минимальная степень открытия задвижки. Значение от 0 до 100% от диапазона выходного сигнала 4...20 мА или 0...10В. Выходной сигнал на исполнительный механизм не меняется тогда, когда рассчитанная величина изменения меньше $db.R$. Не выданные воздействия накапливаются до достижения $db.R$. <div style="display: flex; align-items: center;">  ПРИМЕЧАНИЕ <p>В режиме ручного регулирования нельзя выдать управляющее воздействие меньше, чем $db.R$.</p> </div>
$oL.L$	0...100.-0	0.0	Минимальная выходная мощность (нижний предел) ПИД-регулятора. Значения в % от 0 до $oL.H$.
$oL.H$	0...250 с	100.-0	Максимальная выходная мощность (верхний предел) ПИД-регулятора. Значения в % от $oL.L$ до 100.
$oL.U$	0.2..100 %/с	100.-0	Максимальная скорость изменения выходной мощности ПИД-регулятора. На данную величину может изменяться значение $oL.P$ за 1 секунду.
$Erg.P$	0...100 %	0.0	Значение ВУ1 в режиме Авария в случае использования ПИД-регулятора
$StRP$	0...100 %	0.0	Значение ВУ1 в режиме Стоп в случае использования ПИД-регулятора

Продолжение таблицы 7.4

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
$L_{bR}t$	oFF $1...9999$ с	oFF 10	Функция диагностики обрыва контура регулирования. Описание работы функции см. разделе 7.5. $L_{bR}t$ – время диагностики обрыва контура.
$L_{bR}b^*$	$0.0...99-$ 9.9 H		При значении $L_{bR}t = oFF$ функция диагностики обрыва контура регулирования выключена. $L_{bR}b$ – ширина зоны диагностики обрыва контура. Параметр появляется, если $L_{bR}t$ отлично от oFF
R_{rEC}	$0F-$ $F...999$ с	oFF	Автоматическое восстановление процесса регулирования после ошибки на соответствующем входе. Если в режиме автоматического регулирования произошла аварийная остановка по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения, то при восстановлении измерения процесс регулирования автоматически запускается через R_{rEC} секунд. Если $R_{rEC} = oFF$, то чтобы восстановить режим автоматического регулирования следует: 1. Перейти в режим ручного регулирования или режим Стоп . 2. Перейти в режим автоматического регулирования .
			ПРИМЕЧАНИЕ Автоматическое восстановление процесса регулирования не распространяется на обрыв контура регулирования. Обрыв контура регулирования требует ручного восстановления
i	ПРИМЕЧАНИЕ		
	* Положение десятичной точки определяется параметром dPL .		
	** SensMin – нижняя граница измерения датчика, SensMax – верхняя граница измерения датчика, DeltaSens – диапазон измерения датчика.		

7.4 Настройка ВУ2







7.4.1 Настройка дискретного ВУ2

Параметры ВУ дискретного типа (меню $oU2$) представлены в таблице 7.5.

Таблица 7.5 – Параметры ВУ дискретного типа

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
$LoG.d$	oFF	oFF	Тип логики работы ЛУ
	$R_{Lr\bar{n}}$		Регулятор отключен. ВУ в безопасном состоянии
			Сигнализатор. Тип логики срабатывания сигнализатора задается в параметре R_{LCP} . Сигнализатор продолжает работать в режиме Стоп и режиме ручного регулирования . Переход в состояние установленное в параметре $Erg.d$ при ошибке на Входе 1, Входе 2 (если $LoG.d$ не oFF) и Выходе 1 Сигнализатор восстанавливается при исчезновении ошибки на входе.
R_{LCP}	oFF	$5P.u$	Тип логики срабатывания сигнализатора
			Сигнализатор выключен

Продолжение таблицы 7.5

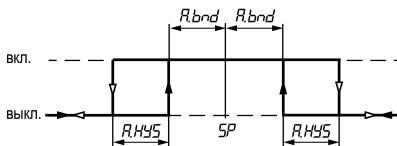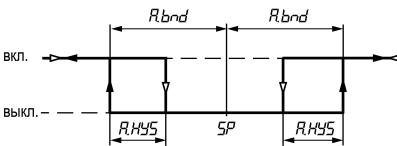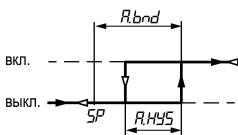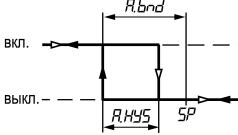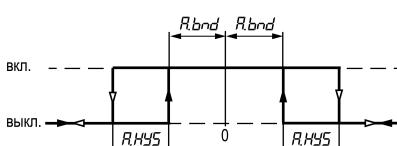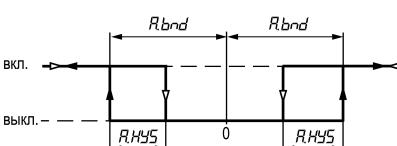Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
<i>SP.H</i>	<i>SP.H</i>		<p>Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится в диапазоне $SP \pm R_{bnd}$ с учетом параметра R_{HY5}. Параметр R_{bnd} – порог срабатывания сигнализатора. Параметр R_{HY5} – гистерезис срабатывания сигнализатора.</p> 
	<i>SP.u</i>		<p>Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится вне диапазона $SP \pm R_{bnd}$ с учетом параметра R_{HY5}. Параметр R_{bnd} – порог срабатывания сигнализатора. Параметр R_{HY5} – гистерезис срабатывания сигнализатора.</p> 
	<i>SP.H+</i>		<p>Сигнализатор включается, когда измеренное значение превышает SP на величину R_{bnd}. Параметр R_{bnd} – порог срабатывания сигнализатора. Параметр R_{HY5} – гистерезис срабатывания сигнализатора.</p> 
	<i>SP.lo</i>		<p>Сигнализатор включается, когда измеренное значение ниже SP на величину R_{bnd}. Параметр R_{bnd} – порог срабатывания сигнализатора. Параметр R_{HY5} – гистерезис срабатывания сигнализатора.</p> 
	<i>0.L</i>		<p>Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится в диапазоне $0 \pm R_{bnd}$ с учетом параметра R_{HY5}. Параметр R_{bnd} – порог срабатывания сигнализатора. Параметр R_{HY5} – гистерезис срабатывания сигнализатора.</p> 
	<i>0.u</i>		<p>Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится вне диапазона $0 \pm R_{bnd}$ с учетом параметра R_{HY5}. Параметр R_{bnd} – порог срабатывания сигнализатора. Параметр R_{HY5} – гистерезис срабатывания сигнализатора.</p> 

Продолжение таблицы 7.5

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
<i>D.H.</i>	<i>D.H.</i>		Сигнализатор включается, когда измеренное значение превышает ноль на величину R_{bnd} . Параметр R_{bnd} – порог срабатывания сигнализатора. Параметр R_{HYS} – гистерезис срабатывания сигнализатора.
	<i>D.Lo</i>		Сигнализатор выключается, когда измеренное значение превышает ноль на величину R_{bnd} . Параметр R_{bnd} – порог срабатывания сигнализатора. Параметр R_{HYS} – гистерезис срабатывания сигнализатора.
R_{bnd}^*	0... Delta-Sens**	20	Порог срабатывания сигнализатора
R_{HYS}^*	0... Delta-Sens**	1.0	Гистерезис срабатывания сигнализатора
<i>F_{BLC}</i>	<i>on</i> <i>off</i>	<i>off</i>	Блокировка первого срабатывания сигнализатора. <i>on</i> – блокируется. <i>off</i> – не блокируется.
<p>ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Блокировка служит для предотвращения срабатывания сигнализатора при включении прибора до выхода системы управления на заданный режим работы. Если после включения прибора значение измеренного сигнала на входе находится вне аварийной зоны, то блокировка 1-го срабатывания сбрасывается.</p> <p>Флаг обнуляется при переходе из режима Стоп в режим автоматического регулирования.</p>			
<i>Err.d</i>	<i>off</i>	<i>off</i>	Состояние ВУ в режиме Авария .
	<i>on</i>		<i>on</i> – включен. <i>off</i> – выключен
<p>ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>* Положение десятичной точки определяется параметром dP_L.</p> <p>** SensMin – нижняя граница измерения датчика, SensMax – верхняя граница измерения датчика, DeltaSens – диапазон измерения датчика.</p>			

7.4.2 Настройка аналогового ВУ2

Параметры ВУ аналогового типа (out_2) представлены в [таблице 7.6](#).

Таблица 7.6 – Параметры ВУ аналогового типа

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
<i>Lo/R</i>	<i>off</i>	<i>off</i>	Тип логики работы ЛУ <i>off</i> Регулятор отключен

Продолжение таблицы 7.6

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
L_{onU}			<p>Регистратор. Формирование на ВУ аналогового сигнала в виде тока 4...20 мА (для выхода типа «И») или напряжения 0..10 В (для выхода типа «У») в зависимости от измеренного значения входного сигнала. Промежуточные значения формируются по линейной функции. Для ТС, ТП данные формируются по НСХ.</p> <p>Примеры формирования прямой и обратной зависимости выходного сигнала регистрации от измеренного значения для выходного сигнала 4...20 мА:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 мА для $out.L$ и 20 мА для $out.H$ (при $out.H > out.L$); <ul style="list-style-type: none"> • 20 мА для $out.L$ и 4 мА для $out.H$ (при $out.L > out.H$); <p>При аварии ВУ принимает значение $E_{err.R}$. Отсутствует режим Стоп</p>
$out.L$	Sens-Min... Sens-Max*	0.0	<p>Нижняя граница регистрации. Параметр задается для типа логики ЛУ «регистратор» ($L_{onR} = L_{onU}$). Нижняя граница регистрации задается в единицах измерения входа</p>
$out.H$	Sens-Min... Sens-Max*	100.-0	<p>Верхняя граница регистрации. Параметр задается для типа логики ЛУ «регистратор» ($L_{onR} = L_{onU}$). Верхняя граница регистрации задается в единицах измерения входа</p>
$E_{err.R}$	H_1 Lo		<p>Безопасное состояние выхода в режиме Авария. H_1 – 20 мА/10 В, Lo – 4 мА/0 В</p>



ПРИМЕЧАНИЕ

* SensMin – нижняя граница измерения датчика, SensMax – верхняя граница измерения датчика, DeltaSens – диапазон измерения датчика.

7.5 Диагностика неисправности контура регулирования

Диагностика неисправности контура регулирования применяется для ПИД-регулятора.

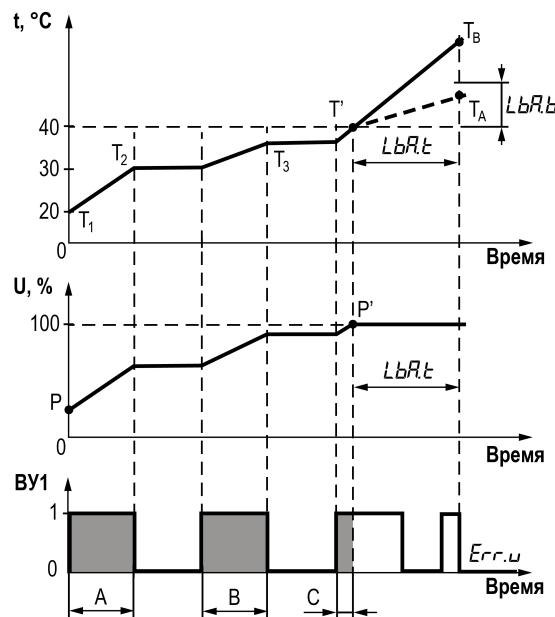


Рисунок 7.4 – Пример диагностики обрыва контура

Прибор с дискретным управлением задвижек без датчика положения выходного вала оценивает крайнее положение задвижки по времени полного хода Ц.п.о.т в одну сторону. В начальный момент времени задвижка находится в произвольном положении Р. Прибор управляет задвижкой согласно алгоритму регулирования. Если суммарное время импульсов, врачающих задвижку в одну сторону подряд $A + B + C = \text{Ц.п.о.т}$ т. е. достигает 100% в точке P' на [рисунке 7.4](#). В момент достижения мощности P' фиксируется значение температуры T' и включается отслеживание обрыва контура регулирования. Если за время $L_{бр.т}$ входной сигнал прирастает на величину, большую чем $L_{бр.б}$ (точка T_B) - это означает что контур регулирования работает в штатном режиме. Если меньшую (точка T_A) - то фиксируется авария по обрыву контура регулирования.

Прибор подает сигнал управления на переход задвижки в безопасное состояние $E_{гр.и}$ и включает светодиод **СТ1 (СТ2)**.

После устранения причин аварии процесс автоматического регулирования следует возобновить вручную. Для этого следует перевести прибор в режим **Стоп** или режим ручного регулирования, а затем перевести в режим **автоматического регулирования**.

7.6 Настройка ПИД-регулятора (автонастройка)

Параметры автонастройки ПИД-регулятора (меню **AP.и**) представлены в [таблице 7.7](#).

Таблица 7.7 – Параметры автонастройки ПИД-регулятора

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
<i>Aut</i>	<i>oFF</i>	<i>oFF</i>	Автостройка ПИД-регулятора. В результате автостройки ПИД-регулятора прибор вычисляет оптимальные значения коэффициентов ПИД-регулятора и фильтра. Исходные условия для запуска автостройки ПИД-регулятора: <ul style="list-style-type: none"> • значение измеренной текущей величины ниже уставки (для «нагревателя») и выше (для «холодильника») установить в <i>F_{uL}</i> = 0; • прибор в режиме Стоп. Для запуска автостройки следует установить параметру <i>Aut</i> значение <i>Aut</i> . Далее прибор осуществляет автостройку по заданному алгоритму. В течение этого периода на верхнем ЦИ отображается отображается надпись <i>Aut</i> , а на нижнем ЦИ текущая измеренная температура. Отображение температуры производится сразу после запуска автостройки ПИД-регулятора. В течение периода, пока идет автостройка, ее можно отменить без сохранения новых коэффициентов, нажав кнопку  По завершению автостройки параметрам <i>P_{dP}</i> , <i>P_{dI}</i> , <i>P_{dD}</i> , <i>F_{uL}</i> и <i>F_{uE}</i> присваиваются новые значения. На ЦИ отображается надпись <i>Good</i> . Если автостройка завершилась неудачно, то на ЦИ отображается надпись <i>Err</i> . После автостройки прибор переходит в режим автоматического регулирования .
	<i>Aut</i>		

7.7 Настройка индикации

Параметры настройки индикации (меню *ind*) представлены в [таблице 7.8](#).

Таблица 7.8 – Параметры индикации

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
<i>Scr.1</i>	<i>P_{IS}1</i>	<i>P_{IS}1</i>	Настройка конфигурации экранов. Отображение выбранных значений параметров на верхнем и нижнем индикаторе. Для отображения доступны следующие параметры:
	<i>P_{Io}1</i>		Наименование Обозначение Индикация
	<i>P_{Id}1</i>		Текущее измеренное значение <i>P_U</i> <i>P</i> /
	<i>F_{IS}1</i>		Уставка <i>SP</i> <i>S</i> /
	<i>F_{Io}1</i>		Выходная мощность (см. раздел 7.7.1) или значение аналогового выхода в единицах мА (0...20) или В (0...10). Отображение задается в параметре <i>aut.5</i> .
	<i>F_{Id}1</i>		Вычисленное значение математической функции <i>F_{up}</i> <i>F</i> /
	<i>P2d2</i>		Динамика сигнала <i>d_{in}</i> <i>d</i> /
	<i>F2d2</i>		Процедура настройки конфигурации экранов описана в разделе 7.7.2 . В режиме ручного регулирования вместо отображения уставки <i>SP</i> выводится значение <i>aut.P</i> в соответствии с настройками параметра <i>aut.5</i> . Если значение <i>F_{up}</i> = <i>oFF</i> , то при выводе на индикацию параметра <i>F_{up}</i> отображается надпись <i>Err</i> .
<i>Scr.2</i>	<i>oFF</i>		
<i>Scr.3</i>	<i>P_{IS}1</i>		
<i>Scr.4</i>	<i>P_{Io}1</i>		
<i>Scr.5</i>	<i>P_{Id}1</i>		
<i>Scr.6</i>	<i>F_{IS}1</i>		
	<i>F_{Io}1</i>		
	<i>F_{Id}1</i>		
	<i>P2d2</i>		
	<i>F2d2</i>		

Продолжение таблицы 7.8

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
<i>out.5</i>	P IP2	РЕГ	
	P IF2		
	F2P2		
	F IF2		
<i>out.5</i>	РЕГ	РЕГ	Выбор единиц отображения мощности (только для аналогового выхода) РЕГ – вывод процента мощности ВУ
	dRC		dRC – вывод абсолютного значения ВУ (4...20 мА или 0...10 В) пропорционально выбранной мощности <i>out.P</i>
	OFF		
<i>tEE.t</i>	5	30	
	10		Время (в секундах) автоматического возврата из меню настроек в рабочий режим при отсутствии активности (нажатия кнопок). Значение OFF – автоматический возврат не производится.
	30		
	60		
	120		
<i>tCH.t</i>	OFF	OFF	
	5		Время (в секундах) автоматической смены экранов отображения параметров (SCr.1 – SCr.5). Значение OFF – автоматическая смена экранов не производится
	10		
	30		
	60		
	120		

7.7.1 Управление задвижкой

Для управления дискретной задвижкой в режиме **ручного регулирования** следует задать процент смещения задвижки в сторону открытия (положительное число) или закрытия (отрицательное число). После получения данного параметра прибор пересчитывает в соответствии со значением регистра *Ч.пoт* время открытия/закрытия на заданный процент (Время = Ч.пoт * *out.P* / 100) и включает соответствующее ВУ. При выполнении данной операции прибор ежесекундно обновляет параметр *out.P* – на сколько еще процентов осталось передвинуть задвижку. При достижении значения 0 – прибор выключает ВУ.



ПРИМЕЧАНИЕ

При настройке *in.LCURE = РоС.1* или *РоС.5*, регулирование в ручном режиме по показаниям датчика положения задвижки.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если при удаленном управлении задвижкой перейти в изменению мощности (однократное нажатие кнопки), то параметр *out.P* примет значение 0 и удаленное управление остановится.

7.7.2 Настройка экранов

Для настройки конфигурации экрана следует:

1. Выбрать экран (*SCr.1...SCr.5*).



2. Нажать кнопку .

На верхнем ЦИ отображается параметр для редактирования (мигает): *PU1*, *Fup1*.

3. Выбрать требуемый параметр.

После выбора требуемого параметра он фиксируется (не мигает) и редактирование переходит к параметру на нижнем ЦИ.

4. Выбрать параметр на нижнем ЦИ.

В зависимости от выбранного значения на верхнем ЦИ, на нижнем ЦИ доступны параметры:

Верхний ЦИ	Нижний ЦИ
<i>PUI</i>	<i>SP I, out I, d in I, PUI2, Fun2</i>
<i>PUI2</i>	<i>d in2</i>
<i>Fun I</i>	<i>SP I, out I, d in I, PUI2, Fun2</i>
<i>Fun2</i>	<i>d in2</i>

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметр *out I* - мощность ВУ, отображаемая в единицах, установленных в параметре *out.5*.

5. Нажать кнопку для фиксации параметра, отображаемого на нижнем ЦИ.

После фиксации на верхнем ЦИ будет отображен номер экрана *5Cr...*, на нижнем – конфигурация экрана в виде комбинации сокращенных наименований параметров.

Пример настройки экрана представлен на рисунке ниже.

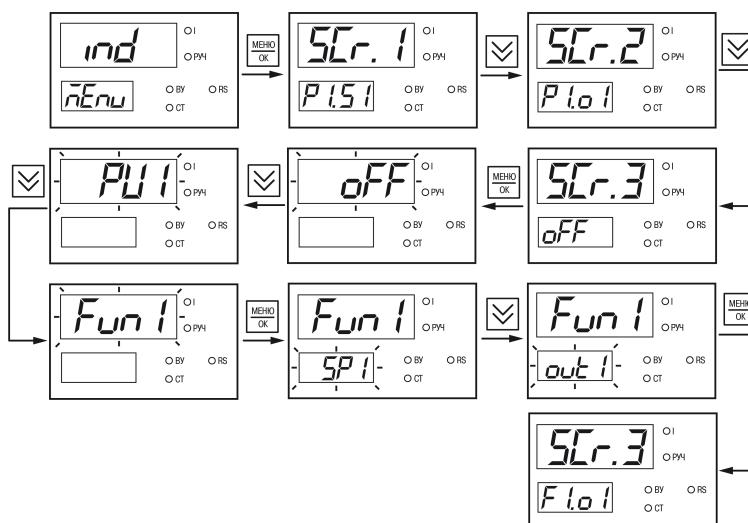


Рисунок 7.5 – Пример настройки экрана

7.8 Настройка RS-485

Параметры интерфейса RS-485 (меню *r485*) представлены в [таблице 7.9](#).

Таблица 7.9 – Параметры RS-485

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
<i>Prot</i>	<i>rtu</i>	<i>rtu</i>	Протокол связи по RS-485 <i>rtu</i> – Modbus RTU. <i>RSC</i> – Modbus ASCII
	<i>RSC</i>		
<i>Addr</i>	1...247	16	Адрес прибора по RS-485
<i>bRud</i>	2,4	9,6	Скорость обмена (в кбод/с) данными по RS-485
	4,8		
	9,6		
	14,4		
	19,2		
	28,8		
	38,4		
	57,6		
	115,2		

Продолжение таблицы 7.9

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
<i>dPS</i>	<i>7E 1</i>	<i>Bn 1</i>	Формат посылки данных: <ul style="list-style-type: none"> • количество бит: <ul style="list-style-type: none"> • <i>7</i> (доступно только для Modbus ASCII); • <i>8</i>. • контроль четности\нечетности: <ul style="list-style-type: none"> • <i>o</i> – контроль четности отсутствует; • <i>o</i> – контроль нечетности; • <i>E</i> – контроль четности. • количество стоп-бит: <ul style="list-style-type: none"> • <i>1</i>; • <i>2</i>.
	<i>7o 1</i>		
	<i>7n 1</i>		
	<i>BE 1</i>		
	<i>Bo 1</i>		
	<i>Bn 1</i>		
	<i>7E2</i>		
	<i>7o2</i>		
	<i>7n2</i>		
	<i>BE2</i>		
	<i>Bo2</i>		
	<i>Bn2</i>		
<i>idLE</i>	0...20	2	Задержка (в мс) ответа от прибора по RS-485. При значении 0 задержка устанавливается автоматически
<i>b.ord</i>	<i>n5b</i>	<i>n5b</i>	Порядок байт в регистре. Требуется для согласования пакетов данных с Мастером сети Modbus. <i>n5b</i> – старший байт вперед. <i>L5b</i> – младший байт вперед.
	<i>L5b</i>		

7.9 Настройка графика уставок

График уставок применяется для задания уставки ЛУ1 в зависимости от измеренного значения на входе 2 (например, при погодозависимом регулировании).



ПРИМЕЧАНИЕ

Меню графика уставок скрыто, если *TYPE* (вход 2) = *oFF* или *LoGd/LoGr* (выход 1) = *oFF*.

Параметры графика уставок (меню *Граф*) представлены в [таблице 7.10](#).

Таблица 7.10 – Параметры графика уставок

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
<i>GrF.n</i>	<i>oFF</i>	<i>oFF</i>	Количество точек для графика уставок. <i>oFF</i> – график уставок выключен.
	2...10		После выбора значения параметра отличного от <i>oFF</i> становятся доступными параметры <i>...n</i> и <i>SP...</i> в соответствии с выбранным количеством точек

Продолжение таблицы 7.10

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
<i>in. I*</i>	Sens-Min... Sens-Max**	0.0 0.0	По значениям данных параметров формируются зависимости уставки ЛУ1 от измеренного на входе 2 значения. Значения между установленными точками аппроксимируются линейно. При значениях сигнала на входе 2 выше или ниже крайних точек графика уставка выхода 1 не изменяется (горизонтальный график).
...	
<i>in. I⁰*</i> <i>SP. I⁰*</i>	Sens-Min... Sens-Max**	0.0 0.0	<p>График зависимости уставки для ЛУ1 от входного сигнала. Ось Y называется "Уставка для ЛУ1", ось X называется "Вход 2". График показывает линейное приращение от <i>SP.1</i> до <i>SP.2</i>, далее линейное снижение от <i>SP.2</i> до <i>SP.3</i>, и горизонтальная линия при выходе из диапазона [<i>SP.3</i>, <i>SP.4</i>].</p>
ПРИМЕЧАНИЕ		Значения точек <i>SP...</i> задаются в пределах диапазона <i>SP.Lo</i> и <i>SP.Hi</i> .	
ПРИМЕЧАНИЕ * Положение десятичной точки определяется параметром <i>dPc</i> соответствующих каналов (для <i>SP</i> канала 1, для <i>in</i> канала 2). ** SensMin – нижняя граница измерения датчика, SensMax – верхняя граница измерения датчика, DeltaSens – диапазон измерения датчика.			

7.10 Настройка параметров задвижки

Параметры задвижки (*VALV*) представлены в [таблице 7.11](#).

Таблица 7.11 – Параметры задвижки

Параметр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
<i>Ц.ЛОТ</i>	5...999 с	100	Полное время хода задвижки Определяет время перемещения задвижки из полностью открытой в полностью закрытую и наоборот (указывается в характеристиках самого исполнительного механизма)
<i>Ц.СРР</i>	0.0...10.0 с	0.0	Время выборки люфта задвижки При смене направления движения требуется учитывать люфт задвижки. Это время складывается с временем полезного воздействия
<i>Ц.РЕУ</i>	0.5...10.0 с	1.0	Минимальное время реверса (минимальное время простоя при смене направления движения). Минимальное время реверса требуется для полной остановки двигателя При необходимости смены направления снимается питание со всех обмоток и начинается управление только после истечения времени <i>Ц.РЕУ</i>

7.11 Настройка защиты от редактирования и скрытия параметров

ПРИМЕЧАНИЕ
Доступ в меню *5ErE* осуществляется после ввода пароля, установленного в параметре *PASS*.

Параметры защиты от редактирования (меню *5ErE*) представлены в [таблице 7.12](#).

Таблица 7.12 – Параметры защиты

Пара-метр	Значения (1) По умолчанию (2)		Описание
	(1)	(2)	
<i>PASS</i>	0...9999	100	Пароль для доступа к меню <i>SEtE</i>
<i>Prt.E</i>	<i>oFF</i>	<i>oFF</i>	Защита от редактирования значений параметров Для разблокировки или восстановления видимости параметров следует зайди в меню <i>SEtE</i> и установить <i>Prt.E=oFF</i> .
			Защита отключена, все параметры доступны для редактирования
			Блокировка редактирования параметров. Доступно только редактирование уставок, выходной мощности и выбора режима работы.
			Блокировка редактирования всех параметров. Просмотр параметров доступен.
<i>Rtr.E</i>	<i>oFF</i>	<i>oFF</i>	Отображение выбранных параметров в меню. Каждый параметр основного меню имеет атрибут видимости. В зависимости от значения атрибута параметр отображается в меню или нет.
			Включить отображение всех параметров вне зависимости от значения их атрибутов видимости
			Ручное редактирование атрибута видимости для каждого параметра. После установки <i>Ed ic</i> в значении параметров отображаются значения атрибутов. Редактирование с помощью кнопки . Для редактирования атрибута следует:
			1. Установить <i>Rtr.E=Ed ic</i> . 2. Выйти из меню <i>SEtE</i> . 3. Войти в основное меню и требуемое подменю. Теперь для каждого параметра на нижнем ЦИ отображается значение атрибута видимости - <i>SHoU</i> или <i>H idE</i> . 4. С помощью процедуры выбора значения параметра выбрать значение атрибута для отдельных параметров. По умолчанию атрибуты всех параметров имеют значение <i>SHoU</i> . 5. Для возврата к рабочему состоянию основного меню вернуться в меню <i>SEtE</i> и выбрать значение параметра <i>Rtr.E</i> отличное от <i>Ed ic</i> . <i>SHoU</i> – отображать параметр, <i>H idE</i> – скрывать параметр
<i>CuSE</i>	<i>on</i>	<i>on</i>	Параметры со значением атрибута видимости <i>H idE</i> не отображаются в основном меню. Параметры со значением атрибута видимости <i>SHoU</i> отображаются. Доступность видимых параметров для редактирования определяется настройкой параметра <i>Prt.E</i> меню <i>SEtE</i>
			Включение/отключение ДХС
			ДХС включен
			ДХС отключен

7.12 Восстановление заводских настроек



ПРИМЕЧАНИЕ

Восстановление заводских настроек сбрасывает значение параметра *PASS* и параметры коррекции графика измерителя *Logg*.

Для восстановления заводских настроек следует:

1. Установить перемычку согласно рисунку ниже.

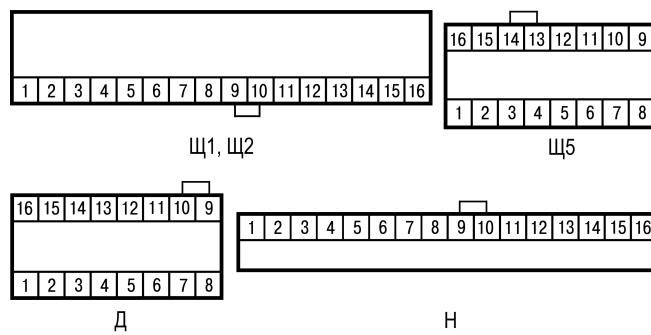


Рисунок 7.6 – Установка перемычки

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Перед подключением перемычки датчик должен быть отключен от входа 1.

2. На основном экране зажать комбинацию клавиш и до появления экрана *д.г.5.т.*
3. Ввести пароль 100 и нажать кнопку
4. Задать параметру *д.г.5.т* значение *о.п.*
5. На нижнем ЦИ на 5 секунд отобразится надпись *г.5.т*, затем прибор восстановит заводские настройки.

8 Техническое обслуживание

8.1 Общие указания

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела 3](#).

Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:

- проверка крепления прибора;
- проверка винтовых соединений;
- удаление пыли и грязи с клеммника прибора.

9 Комплектность

Наименование	Количество
Прибор	1 шт.
Уплотнительная прокладка*	1 шт.
Паспорт и гарантийный талон	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Комплект крепежных элементов	1 к-т.

ПРИМЕЧАНИЕ
* Доступна для типов корпусов Щ1, Щ2, Щ5.



ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в комплектность прибора.

10 Маркировка

На корпус прибора нанесены:

- наименование прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
- напряжение и частота питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0–75;
- знак утверждения типа средств измерений;
- знак соответствия требованиям ТР ТС (ЕАС);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора и год выпуска.

На потребительскую тару нанесены:

- наименование прибора;
- знак соответствия требованиям ТР ТС (ЕАС);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора и год выпуска;
- адрес производителя.

11 Упаковка

Упаковка прибора производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.

Упаковка прибора при пересылке почтой производится по ГОСТ 9181-74.

12 Транспортирование и хранение

Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Условия транспортирования должны соответствовать ГОСТ Р 52931-2008 при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Прибор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах.

Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать ГОСТ Р 52931-2008. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

Прибор следует хранить на стеллажах.

13 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – **24 месяца** со дня продажи.

В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.

Приложение А. Перечень подключаемых датчиков

Таблица А.1 – Перечень подключаемых датчиков

Тип	Условное обозначение	Наименование датчика	Диапазон отображения*
Отсутствует	<i>oFF</i>	Не подключен	
Термопреобразователи сопротивления	<i>C 50</i>	TCM (Cu50)	-50...+200 °C
	<i>C 53</i>	TCM (Cu53)	-50...+200 °C
	<i>C 100</i>	TCM (Cu100)	-50...+200 °C
	<i>C500</i>	TCM (Cu500)	-50...+200 °C
	<i>C 1000</i>	TCM (Cu1000)	-50...+200 °C
	<i>50°C</i>	TCM (50M)	-180...+200 °C
	<i>100°C</i>	TCM (100M)	-180...+200 °C
	<i>500°C</i>	TCM (500M)	-180...+200 °C
	<i>1000°C</i>	TCM (1000M)	-180...+200 °C
	<i>P 50</i>	TCП(Pt50)	-200...+850 °C
	<i>P 100</i>	TCП(Pt100)	-200...+850 °C
	<i>P500</i>	TCП(Pt500)	-200...+850 °C
	<i>P 1000</i>	TCП(Pt1000)	-200...+850 °C
	<i>500P</i>	TCП (50П)	-200...+850 °C
	<i>1000P</i>	TCП (100П)	-200...+850 °C
	<i>5000P</i>	TCП (500П)	-200...+850 °C
	<i>10000P</i>	TCП (1000П)	-200...+850 °C
	<i>100n</i>	TCH (100Н)	-60...+180 °C
	<i>500n</i>	TCH (500Н)	-60...+180 °C
	<i>10n</i>	TCH (1000Н)	-60...+180 °C
Термопары	<i>ECL</i>	TXK (L)	-200...+800 °C
	<i>ECHA</i>	TXA (K)	-200...+1300 °C
	<i>ECLJ</i>	TЖК(J)	0...+900 °C
	<i>ELn</i>	THH (N)	-200...+1300 °C
	<i>ELE</i>	TMK (T)	-200...+400 °C
	<i>EES</i>	TПП (S)	0...+1600 °C
	<i>EEr</i>	TПП (R)	0...+1600 °C
	<i>EEb</i>	TПР (B)	+600...+1800 °C
	<i>EER1</i>	TBP (A-1)	+1000...+2500 °C
	<i>EER2</i>	TBP (A-2)	+1000...+1800 °C
	<i>EER3</i>	TBP (A-3)	+1000...+1800 °C
	<i>EEL</i>	Typ.L (DIN 43710)	0...+900 °C
	<i>ECE</i>	TXKh (E)	-200...+900 °C
Пирометры	<i>P_ir. 1</i>	Пирометр РК-15	+400...+1500 °C
	<i>P_ir.2</i>	Пирометр РК-20	+600...+2000 °C
	<i>P_ir.3</i>	Пирометр РС-20	+900...+2000 °C
	<i>P_ir.4</i>	Пирометр РС-25	+1200...+2500 °C

Продолжение таблицы А.1

Тип	Условное обозначение	Наименование датчика	Диапазон отображения*
Универсальные сигналы	.0..5	Ток 0...5 мА	0...5 мА
	.0..20	Ток 0...20 мА	0...20 мА
	.4..20	Ток 4...20 мА	4...20 мА
	u-5..5	Напряжение -50...50 мВ	-50...+50 мВ
	u 0..1	Напряжение 0...1 В	0...1 В

ПРИМЕЧАНИЕ
* В данном столбце указан диапазон отображения показаний на ЦИ для выбранного типа датчика, который может быть шире диапазона измерения. Диапазон измерения для всех типов датчиков определяется по [таблице 2.2](#).

Приложение Б. Список регистров Modbus

Таблица Б.1 – Чтение и запись параметров по протоколу Modbus

Операция	Функция
Чтение	0x03 или 0x04
Запись	0x10

Таблица Б.2 – Общие регистры оперативного обмена

Параметр	Назначение	Адрес регистра (HEX)	Тип доступа	Формат данных
DEVICE	Тип прибора	1000	Только чтение	CHAR[8]
VERSION	Версия встраиваемого ПО	1004	Только чтение	CHAR[8]
STATUS*	Статус прибора (битовая маска)	1008	Только чтение	UINT16
P _{U1}	Входная величина на входе 1 (до функции)	1009	Только чтение	FLOAT32
P _{U2}	Входная величина на входе 2 (до функции)	100B	Только чтение	FLOAT32
F _{un1}	Измеренная величина на входе 1 (после функции)	100D	Только чтение	FLOAT32
S _{P1}	Уставка регулятора для канала 1	100F	Чтение и запись	FLOAT32
S _{P2}	Уставка регулятора для канала 2	1011	Только чтение	FLOAT32
o _{utP}	Выходная мощность ВУ1.	1013	Чтение и запись	FLOAT32
L _{trL} **	Режим регулирования	1015	Чтение и запись	UINT16
RESET	Удаленная перезагрузка прибора	1016	Только запись	UINT16

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- * Описание битов регистра STATUS:
- 0 – ошибка на входе 1;
 - 1 – ошибка на входе 2;
 - 2 – ошибка вычисления функции 1;
 - 3 – ошибка вычисления функции 2;
 - 4 – внутренняя ошибка прибора;
 - 5 – срабатывание ВУ1 (только для DO);
 - 6 – срабатывание ВУ2 (только для DO);
 - 7 – включен ручной режим управления;
 - 8 – включен режим СТОП;
 - 9 – обрыв контура регулирования 1;
 - 11 – идет автонастройка ПИД-регулятора;
 - 12 – успешная автонастройка ПИД-регулятора (сброс при подтв.)

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- ** Значения регистра L_{trL}:
- 0 – STOP;
 - 1 – RUN;
 - 2 – MAN.

Таблица Б.3 – Регистры обмена по протоколу Modbus

Параметр	Назначение	Адрес регистра (HEX)	Тип доступа	Формат данных	Диапазон значений	
Вход 1						
F _{un1}	Измеренная величина на входе (после функции)	0000	Только чтение	FLOAT32		
P _{U1}	Входная величина на входе (до функции)	0002	Только чтение	FLOAT32		
T _{YPE}	Тип датчика на входе	0004	Чтение и запись	UINT16	0FF	0
					C50	1
					C53	2

Продолжение таблицы Б.3

Параметр	Назначение	Адрес регистра (HEX)	Тип доступа	Формат данных	Диапазон значений	
					C 100	3
					C 500	4
					C 10	5
					S0 C	6
					I00C	7
					S00C	8
					I0 C	9
					P 50	10
					P 100	11
					P500	12
					P 10	13
					S0 P	14
					I00P	15
					S00P	16
					I0 P	17
					I00n	18
					S00n	19
					I0 n	20
					ECL	21
					ECHR	22
					ECLJ	23
					ECLn	24
					ECLt	25
					ECLs	26
					ECLr	27
					ECLb	28
					ECL1	29
					ECL2	30
					ECL3	31
					ECLdL	32
					ECE	33
					P ir. 1	34
					P ir. 2	35
					P ir. 3	36
					P ir. 4	37
					.05	38
					.20	39
					.420	40
					u-5.5	41
					u 0.1	42
F_L.b	Полоса фильтра	0005	Чтение и запись	FLOAT32	0FF, DeltaSens*	
F_L.t	Постоянная времени фильтра	0007	Чтение и запись	UINT16	0FF, 1...999	
dPt	Положение десятичной точки	0008	Чтение и запись	UINT16	0	0
					1	1
					2	2
					3	3
					Auto	4

Продолжение таблицы Б.3

Параметр	Назначение	Адрес регистра (HEX)	Тип доступа	Формат данных	Диапазон значений	
<i>indL</i>	Нижний порог приведения значения входа	0009	Чтение и запись	FLOAT32	-1999...9999	
<i>indH</i>	Верхний порог приведения значения входа	000B	Чтение и запись	FLOAT32	-1999...9999	
<i>FunC</i>	Тип математической функции	000D	Чтение и запись	UINT16	<i>oFF</i>	0
					<i>Sq-r</i>	1
					<i>Suñ</i>	2
					<i>d'FF</i>	3
					<i>RSuñ</i>	4
					<i>S95ñ</i>	5
<i>EF.1</i>	Коэффициент 1 взвешенной суммы	000E	Чтение и запись	FLOAT32	-100.0...100.0	
<i>EF.2</i>	Коэффициент 2 взвешенной суммы	0010	Чтение и запись	FLOAT32	-100.0...100.0	
<i>d int</i>	Период анализа динамики изменения сигнала	0012	Чтение и запись	UINT16	0...30	
<i>d dlt</i>	Дельта динамики сигнала	0013	Чтение и запись	FLOAT32	0.2...DeltaSens*	
<i>bArr</i>	Подключение барьера искрозащиты	0015	Чтение и запись	UINT16	<i>oFF</i>	0
					on	1
<i>Cor1_Po int</i>	Значение точки 1 корректировки входа	0016	Чтение и запись	FLOAT32	<i>oFF</i> , SensMin... SensMax*	
<i>Cor1_Offset</i>	Смещение для точки 1 корректировки входа	0018	Чтение и запись	FLOAT32	<i>oFF</i> , SensMin... SensMax*	
<i>Cor1CL</i>	Сброс коррекции точки 1	001A	Чтение и запись	UINT16	0	0
					1	1
<i>Cor2_Po int</i>	Значение точки 2 корректировки входа	001B	Чтение и запись	FLOAT32	<i>oFF</i> , SensMin... SensMax*	
<i>Cor2_Offset</i>	Смещение для точки 2 корректировки входа	001D	Чтение и запись	FLOAT32	<i>oFF</i> , SensMin... SensMax*	
<i>Cor2CL</i>	Сброс коррекции точки 2	001F	Чтение и запись	UINT16	0	0
					1	1
<i>Cor3_Po int</i>	Значение точки 3 корректировки входа	0020	Чтение и запись	FLOAT32	<i>oFF</i> , SensMin... SensMax*	
<i>Cor3_Offset</i>	Смещение для точки 3 корректировки входа	0022	Чтение и запись	FLOAT32	<i>oFF</i> , SensMin... SensMax*	
<i>Cor3CL</i>	Сброс коррекции точки 3	0024	Чтение и запись	UINT16	0	0
					1	1
Вход 2						
<i>Fun2</i>	Измеренная величина на Входе (после функции)	0100	Только чтение	FLOAT32	-9999...9999	
<i>Pi2</i>	Входная величина на Входе (до функции)	0102	Только чтение	FLOAT32	-9999...9999	
<i>Type</i>	Тип датчика на входе	0104	Чтение и запись	UINT16	<i>oFF</i>	0
					<i>C50</i>	1
					<i>C53</i>	2
					<i>C100</i>	3

Продолжение таблицы Б.3

Параметр	Назначение	Адрес регистра (HEX)	Тип доступа	Формат данных	Диапазон значений	
					C500	4
					C 10	5
					50C	6
					100C	7
					500C	8
					10C	9
					P 50	10
					P 100	11
					P500	12
					P 10	13
					50P	14
					100P	15
					500P	16
					10P	17
					100n	18
					500n	19
					10n	20
					ECL	21
					EC.HA	22
					EC.J	23
					EC.n	24
					EC.E	25
					EC.S	26
					EC.r	27
					EC.b	28
					EC.R1	29
					EC.R2	30
					EC.R3	31
					EC.dL	32
					EC.E	33
					P_ir.1	34
					P_ir.2	35
					P_ir.3	36
					P_ir.4	37
					,05	38
					,20	39
					,420	40
					u-5,5	41
					u 0,1	42
					d5tP	43
					d.nRn	44
					Ро5,r	45
					Ро5,i	46
F_L.b	Полоса фильтра	0105	Чтение и запись	FLOAT32	0FF, DeltaSens*	
F_L.t	Постоянная времени фильтра	0107	Чтение и запись	UINT16	0FF, 1...999	
dPc	Положение десятичной точки	0108	Чтение и запись	UINT16	0	0
					1	1

Продолжение таблицы Б.3

Параметр	Назначение	Адрес регистра (HEX)	Тип доступа	Формат данных	Диапазон значений	
					2	2
					3	3
					Auto	4
<i>ind.L</i>	Верхний порог приведения значения входа	0109	Чтение и запись	FLOAT32	-1999...9999	
<i>ind.H</i>	Нижний порог приведения значения входа	010B	Чтение и запись	FLOAT32	-1999...9999	
<i>FunC</i>	Тип математической функции	010D	Чтение и запись	UINT16	<i>оFF</i>	0
					<i>59-т</i>	1
					<i>5н</i>	2
					<i>d FF</i>	3
					<i>A5н</i>	4
					<i>595-</i>	5
<i>EF.1</i>	Коэффициент 1 взвешенной суммы	010E	Чтение и запись	FLOAT32	-100.0...100.0	
<i>EF.2</i>	Коэффициент 2 взвешенной суммы	0110	Чтение и запись	FLOAT32	-100.0...100.0	
<i>d int</i>	Период анализа динамики изменения сигнала	0112	Чтение и запись	UINT16	0...30	
<i>d int.d</i>	Дельта динамики сигнала	0113	Чтение и запись	FLOAT32	0.2...DeltaSens*	
<i>bArr</i>	Подключение барьера искрозащиты	0115	Чтение и запись	UINT16	<i>оFF</i>	0
					<i>on</i>	1
<i>Cor1.</i> <i>Po int</i>	Значение точки 1 корректировки входа	0116	Чтение и запись	FLOAT32	<i>оFF</i> , SensMin... SensMax*	
<i>Cor1.</i> <i>оFFSET</i>	Смещение для точки 1 корректировки входа	0118	Чтение и запись	FLOAT32	<i>оFF</i> , SensMin... SensMax*	
<i>Cor1.CLr</i>	Сброс коррекции точки 1	011A	Чтение и запись	UINT16	0	0
					1	1
<i>Cor2.</i> <i>Po int</i>	Значение точки 2 корректировки входа	011B	Чтение и запись	FLOAT32	<i>оFF</i> , SensMin... SensMax*	
<i>Cor2.</i> <i>оFFSET</i>	Смещение для точки 2 корректировки входа	011D	Чтение и запись	FLOAT32	<i>оFF</i> , SensMin... SensMax*	
<i>Cor2.CLr</i>	Сброс коррекции точки 2	011F	Чтение и запись	UINT16	0	0
					1	1
<i>Cor3.</i> <i>Po int</i>	Значение точки 3 корректировки входа	0120	Чтение и запись	FLOAT32	<i>оFF</i> , SensMin... SensMax*	
<i>Cor3.</i> <i>оFFSET</i>	Смещение для точки 3 корректировки входа	0122	Чтение и запись	FLOAT32	<i>оFF</i> , SensMin... SensMax*	
<i>Cor3.CLr</i>	Сброс коррекции точки 3	0124	Чтение и запись	UINT16	0	0
					1	1
Выход 1 (общее)						
<i>SP</i>	Уставка регулятора на выходе	0200	Чтение и запись	FLOAT32	<i>SP.Lo</i> ... <i>SP.H</i> ,	
<i>SP.Lo</i>	Нижняя граница уставки	0202	Чтение и запись	FLOAT32	SensMin*... <i>SP.H</i> ,	
<i>SP.H</i> ,	Верхняя граница уставки	0204	Чтение и запись	FLOAT32	SensMin*... <i>SP.H</i> ,	

Продолжение таблицы Б.3

Параметр	Назначение	Адрес регистра (HEX)	Тип доступа	Формат данных	Диапазон значений	
<i>out.P</i>	Положение задвижки	0206	Чтение и запись	FLOAT32	0...100.0	
<i>LbR.t</i>	Время диагностики обрыва контура	0208	Чтение и запись	UINT16	<i>off</i> 1...9999 с	
<i>LbR.b</i>	Ширина зоны диагностики обрыва контура	0209	Чтение и запись	FLOAT32	0...DeltaSens*	
<i>R.rEC</i>	Автоматическое восстановление после аварии	020B	Чтение и запись	UINT16	<i>off</i> 1...999 с	
<i>BLCE.P</i>	Блокировка регулятора при обрыве датчика положения	020C	Чтение и запись	UINT16	<i>off</i>	0
					<i>on</i>	1
Выход 1 (дискретный)						
<i>LoG.d</i>	Тип логики работы ЛУ	0220	Чтение и запись	UINT16	<i>off</i>	0
					<i>HP.d</i>	4
					<i>LP.d</i>	5
<i>HYS.t</i>	Гистерезис	0221	Чтение и запись	FLOAT32	0...DeltaSens*	
<i>d.on</i>	Задержка включения компаратора	0223	Чтение и запись	UINT16	0...250 с	
<i>d.off</i>	Задержка выключения компаратора	0224	Чтение и запись	UINT16	0...250 с	
<i>H.off</i>	Минимальное время удержания компаратора в состоянии включено	0225	Чтение и запись	UINT16	0...250 с	
<i>H.on</i>	Минимальное время удержания компаратора в состоянии выключено	0226	Чтение и запись	UINT16	0...250 с	
<i>Ent.P</i>	Период управляющих импульсов для ручного управления	0227	Чтение и запись	UINT16	1...250 с	
Выход 1 (аналоговый)						
<i>LoG.R</i>	Тип логики работы ЛУ	0260	Чтение и запись	UINT16	<i>off</i>	0
					<i>LP.d</i>	1
					<i>HP.d</i>	2
<i>out.L</i>	Нижняя граница выходного значения выхода	0263	Чтение и запись	FLOAT32	SensMin...SensMax*	
<i>out.H</i>	Верхняя граница выходного значения выхода	0265	Чтение и запись	FLOAT32	SensMin...SensMax*	
<i>Err.R</i>	Безопасное состояние выхода в режиме Авария	0267	Чтение и запись	UINT16	<i>h</i>	0
					<i>lo</i>	1
Выход 1 (ПИД-регулятор)						
<i>P_id.P</i>	Полоса пропорциональности ПИД-регулятора	0280	Чтение и запись	FLOAT32	0.001..DeltaSens*	
<i>P_id.i</i>	Интегральная постоянная ПИД-регулятора	0282	Чтение и запись	UINT16	0..3999 с	

Продолжение таблицы Б.3

Параметр	Назначение	Адрес регистра (HEX)	Тип доступа	Формат данных	Диапазон значений	
<i>P_id.d</i>	Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора	0283	Чтение и запись	UINT16	0..3999 с	
<i>USP</i>	Скорость изменения уставки ПИД-регулятора	0285	Чтение и запись	FLOAT32	<i>oFF</i> ...DeltaSens*	
<i>d.bnd</i>	Зона нечувствительности ПИД-регулятора	0289	Чтение и запись	FLOAT32	0...DeltaSens*	
<i>db.d</i>	Минимальный ход для дискретной задвижки	028B	Чтение и запись	FLOAT32	0,02..9,99	
<i>db.R</i>	Минимальное изменение аналогового ВУ/Минимальный ход для аналоговой задвижки	028D	Чтение и запись	FLOAT32	0...100 %	
<i>aL.L</i>	Минимальная выходная мощность (нижний предел) ПИД-регулятора	028F	Чтение и запись	FLOAT32	0...100.0	
<i>aL.H</i>	Максимальная выходная мощность (верхний предел) ПИД-регулятора	0291	Чтение и запись	FLOAT32	0...100.0	
<i>aL.U</i>	Максимальная скорость изменения выходной мощности ПИД-регулятора	0293	Чтение и запись	FLOAT32	0.2..100 %/с	
<i>Erg.P</i>	Безопасное состояние выхода в режиме Авария	0295	Чтение и запись	FLOAT32	0...100 %	
<i>StP.P</i>	Состояние выхода в режиме Стоп	0297	Чтение и запись	FLOAT32	0...100 %	
<i>Erg.U</i>	Значение ВУ1 в режиме Авария в случае использования ПИД-регулятора (Дискретная задвижка)	0299	Чтение и запись	UINT16	<i>oFF</i>	0
					<i>on</i>	1
<i>StP.U</i>	Значение ВУ1 в режиме Стоп в случае использования ПИД-регулятора (Дискретная задвижка)	029A	Чтение и запись	UINT16	<i>oFF</i>	0
					<i>on</i>	1
Выход 2 (дискретный)						
<i>LoG.d</i>	Тип логики работы ЛУ	0320	Чтение и запись	UINT16	<i>oFF</i>	0
					<i>R_Lgn</i>	3
<i>Erg.d</i>	Безопасное состояние выхода в режиме Авария	0328	Чтение и запись	UINT16	<i>on</i>	0
					<i>oFF</i>	1
Выход 2 (сигнализатор)						
<i>R_EUP</i>	Тип логики срабатывания сигнализатора	0340	Чтение и запись	UINT16	<i>oFF</i>	0
					<i>SP.L</i>	1
					<i>SP.U</i>	2
					<i>SP.H</i>	3
					<i>SP.Lo</i>	4

Продолжение таблицы Б.3

Параметр	Назначение	Адрес регистра (HEX)	Тип доступа	Формат данных	Диапазон значений	
					0.L	5
					0.u	6
					0.H	7
					0.lo	8
R.bnd	Порог срабатывания сигнализатора	0341	Чтение и запись	FLOAT32	0...DeltaSens*	
R.HYS	Гистерезис срабатывания сигнализатора	0343	Чтение и запись	FLOAT32	0...DeltaSens*	
F.bLC	Блокировка первого срабатывания сигнализатора	0345	Чтение и запись	UINT16	on	0
					off	1
Выход 2 (аналоговый)						
LoG.R	Тип логики работы ЛУ	0360	Чтение и запись	UINT16	off	0
					ConU	3
out.L	Нижняя граница выходного значения ВУ	0363	Чтение и запись	FLOAT32	SensMin...SensMax*	
out.H	Верхняя граница выходного значения ВУ	0365	Чтение и запись	FLOAT32	SensMin...SensMax*	
Err.R	Безопасное состояние выхода в режиме Авария	0367	Чтение и запись	UINT16	H,	0
					Lo	1
Автонастройка ПИД-регулятора						
Atr	Автонастройка ПИД-регулятора	02B0	Чтение и запись	UINT16	off	0
					run	1
Индикация						
SEr 1	Пользовательский экран 1	0400	Чтение и запись	UINT16	P 151	1
					P lo 1	2
					P Id 1	3
					F 151	4
					F lo 1	5
					F Id 1	6
					P2d2	9
					F2d2	12
					P IP2	13
					P IF2	14
					F IP2	15
					F IF2	16
SEr 2	Пользовательский экран 2...6	0401	Чтение и запись	UINT16	off	0
SEr 3		0402	Чтение и запись	UINT16	P 151	1
SEr 4		0403	Чтение и запись	UINT16	P lo 1	2
SEr 5		0404	Чтение и запись	UINT16	P Id 1	3
SEr 6		0405	Чтение и запись	UINT16	F 151	4

Продолжение таблицы Б.3

Параметр	Назначение	Адрес регистра (HEX)	Тип доступа	Формат данных	Диапазон значений	
<i>out.5</i>	Настройка вывода параметра мощности	0406	Чтение и запись	UINT16	<i>PErC</i>	0
					<i>dPLC</i>	1
<i>rEtc</i>	Время автоматического возврата из меню настроек	0407	Чтение и запись	UINT16	<i>oFF</i>	0
					5	1
					10	2
					30	3
					60	4
					120	5
RS-485						
<i>Prot</i>	Протокол связи	0500	Чтение и запись	UINT16	<i>rtu</i>	0
					<i>RSC</i>	1
<i>Addr</i>	Адрес прибора в сети Modbus	0501	Чтение и запись	UINT16	1...247	
<i>bRud</i>	Скорость обмена данными	0502	Чтение и запись	UINT16	2,4	0
					4,8	1
					9,6	2
					14,4	3
					19,2	4
					28,8	5
					38,4	6
					57,6	7
					115,2	8
					<i>TE1</i>	0
<i>dPS</i>	Формат посылки данных	0503	Чтение и запись	UINT16	<i>Io1</i>	1
					<i>In1</i>	2
					<i>BE1</i>	3
					<i>Bo1</i>	4
					<i>Bn1</i>	5
					<i>TE2</i>	6
					<i>Io2</i>	7
					<i>In2</i>	8
					<i>BE2</i>	9
					<i>Bo2</i>	10
					<i>Bn2</i>	11
<i>idle</i>	Задержка ответа от прибора	0504	Чтение и запись	UINT16	0...20	
<i>b.ord</i>	Порядок байт в регистре	0505	Чтение и запись	UINT16	<i>n5b</i>	0
					<i>L5b</i>	1
<i>APLc</i>	Применение текущих настроек порта RS-485	0506	Чтение и запись	UINT16	0	0
					1	1
Параметры дискретной задвижки						
<i>Upos</i>	Полное время хода задвижки	0700	Чтение и запись	UINT16	5...999 с	

Продолжение таблицы Б.3

Пара-метр	Назначение	Адрес регистра (HEX)	Тип доступа	Формат данных	Диапазон значений
<i>U.GRP</i>	Время выборки люфта задвижки	0705	Чтение и запись	FLOAT 32	5...10 с
<i>U.-EU</i>	Минимальное время реверса	0707	Чтение и запись	FLOAT 32	0,5...10,0 с

Продолжение таблицы Б.3

Параметр	Назначение	Адрес регистра (HEX)	Тип доступа	Формат данных	Диапазон значений	
Меню скрытых параметров						
PASS	Пароль доступа к меню	0800	Чтение и запись	UINT16	0...9999	
Pr-Е	Защита от редактирования значений параметров	0801	Чтение и запись	UINT16	оFF	0
					SEt	1
					RLL	2
					H dE	3
Rtг.Е	Включение атрибутов скрытия параметров	0802	Чтение и запись	UINT16	оFF	0
					on	1
					Ed it	2
Cл5.Е	Включение/отключение ДХС	0803	Чтение и запись	UINT16	оFF	0
					on	1
ПРИМЕЧАНИЕ * SensMin – нижняя граница измерения датчика, SensMax – верхняя граница измерения датчика, DeltaSens – диапазон измерения датчика.						



Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: (495) 728-41-45

тех. поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru

отдел продаж: sales@owen.ru

www.owen.ru

рег.: 1-RU-83546-1.37